

(凡例) 前回会合からの変更点

- ① : ガイドレビュー結果の反映（記載の適正化）
- ② : ガイドレビュー結果の反映（技術ベースに関する前提条件や留意事項を明確化したもの）
- ③ : 長期停止期間中の保管条件や運用を踏まえた  
[添付資料①]の想定要否又は [別添 A]の影響有無の判定の適正化（資料 2－2 参照）
- ④ : 国内外 OE 情報の反映（資料 2－2 参照）

資料 2－3

## プラント長期停止期間中における 保全ガイドライン（案）

原子力エネルギー協議会

2020 年●月

## 改定履歴

改定年月	版	改定内容	備考
2020年●月●日	初版	新規制定	

## 目次

1. 序文 .....	- 1-
1.1 目的 .....	- 1-
1.2 概要 .....	- 1-
1.3 適用範囲 .....	- 2-
1.4 用語の定義 .....	- 2-
2. 「特別な保全計画」の策定の基本的な考え方 .....	- 4-
① <u>2.1 長期停止期間中における構築物、系統及び機器の使用状態の分類</u> .....	- 5-
<u>2.2 保管対策の検討</u> .....	- 6-
<u>2.3 点検計画の検討</u> .....	- 8-
<u>2.4 保全計画の実施、有効性評価及び保全計画の見直し</u> .....	- 10-
<u>2.5 特別な保全計画の策定に係る基本フロー</u> .....	- 11-
<u>3. 起動前点検等</u> .....	-12-
<u>4. 留意事項</u> .....	-13-
<u>5. (参考) 構築物、系統及び機器に対する経年劣化管理について</u> .....	-14-
<u>5.1 根拠法令等及び規格基準類</u> .....	-14-
<u>5.2 事業者における経年劣化管理の活動</u> .....	-16-
参考文献 .....	-19-
添付資料	
構築物、系統及び機器において長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧 .....	-20-

## 別添

A プラント運転期間に影響する可能性がある取替困難な構築物、系統及び機器の経年劣化事象及び保全ポイント

解説 「プラント長期停止期間中における保全ガイドライン」の活用例

## 1. 序文

### 1.1 目的

本ガイドラインの目的は、各事業者が、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（以下「実用炉規則」という。）第81条第1項第7項に従い、長期停止期間中に原子力発電所の構築物、系統及び機器に対する「特別な保全計画」に基づき、長期停止期間中における保全活動を進める上で、特に経年劣化管理の観点から考慮すべき推奨事項を提供することで、事業者によるプラントの継続的な安全性の維持・向上を促すことである。

### 1.2 概要

各事業者は、実用発電用原子炉施設の施設管理にあたっては、法令及び原子炉施設保安規定に定める施設管理計画に基づき、施設を構成する構築物、系統及び機器に想定される経年劣化事象を踏まえ、各事業者自ら保全活動を実施し、また、保全サイクル毎の施設定期検査において定期事業者検査を実施することにより、技術基準の適合確認を行っており、これらの一連の活動を通じて、プラント運転期間を通じて施設を構成する構築物、系統及び機器の安全機能の確保を行っている。

- ① 保全サイクルに長期停止期間が含まれる場合も、各事業者により、施設管理が行われることになるが、長期停止期間中の経年劣化事象に係る技術的知見に加え、長期停止期間中の各事業者の保全活動の経験（各種不具合等の経験含む）を公知化し、共通的な推奨事項として国内原子力発電所に展開することは、各事業者の原子力発電所において保全活動に従事する職員が、長期停止期間中の施設管理活動を確実に行い、安全な長期運転を実現していくために意義がある。

- ① 本ガイドラインでは、原子力発電所の安全な長期運転に向け、「特別な保全計画」として、各事業者の原子力発電所において保全活動に従事する職員が、法令及び原子炉施設保安規定に定める施設管理計画に基づき、長期停止期間中の構築物、系統及び機器に対する保全方法及び実施時期を定め、必要な保全活動を実施するにあたり、各事業者の保全活動の経験及び経年劣化事象に係る技術的知見を元にした、以下の推奨事項を提供する。

- (1) 保全活動の決定・実施／有効性評価、起動前点検及び定期事業者検査までの一連の保全活動に関する推奨事項を提供する。（本文）
- (2) 構築物、系統及び機器の使用条件及び環境を踏まえ想定される経年劣化事象を提供する。〔添付資料〕
- (3) 長期停止期間における経年劣化の進展がプラント運転期間に影響する可能性がある取替困難な機器・構造物を対象に、長期停止期間中に想定される経年劣化事象がプラント運転期間に及ぼす影響と保全ポイントの整理結果を提供する。（別添 A）

なお、本ガイドライン発行後も、長期停止期間中の保全活動を通じて得られた各事業者

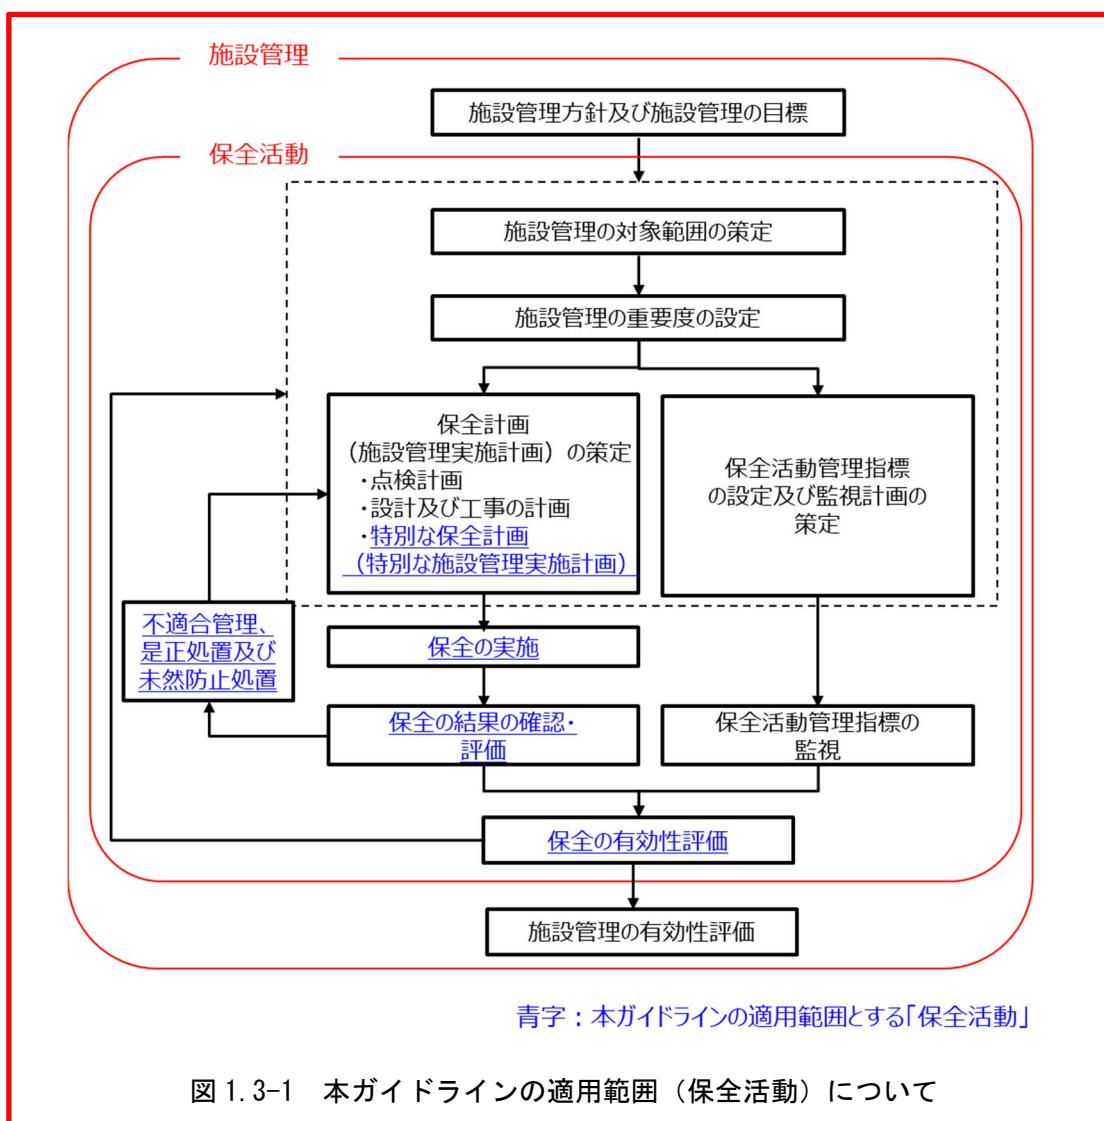
の経験を適宜ガイドラインに反映することで、最新知見の水平展開を図るものとする。

### 1.3 適用範囲

- ① 原子力発電所において保全活動に従事する職員が、法令及び原子炉施設保安規定に定める施設管理計画に基づき、原子力発電所の構築物、系統及び機器※に対して実施する、長期停止期間中の特別な保全計画の策定、保全の実施、保全の結果の確認・評価、不適合管理、是正処置及び未然防止処置並びに保全の有効性評価（以下「保全活動」という。図1.3-1 参照）のプロセスに適用する。

※：日本電気協会「原子力発電所の保守管理規程」(JEAC4209)に定める保全対象範囲

①



#### 1.4 用語の定義

- ・特別な保全計画

実用炉規則の規定を受けて、原子炉の運転を相当期間停止する場合、その他原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合において策定する保全計画。

- ・長期停止期間

プラントの運転をおおむね1年以上停止する場合には、実用炉規則の規定に基づく「特別な保全計画」を策定し、実施する必要があることから、停止期間がおおむね1年以上となる場合を長期停止期間と定義する。

- ・通常保全サイクル

原子炉の運転を相当期間停止しない保全サイクルを、「特別な保全計画」が含まれる保全サイクルと識別するため、本ガイドラインにおいては、原子炉の運転を相当期間停止しない保全サイクルを「通常保全サイクル」と呼称する。

- ① なお、特に定めのない限り、本ガイドラインで使用する保全活動に係る用語の定義は、JEAC4209に従うものとする。

(本頁以下余白)

## 2. 「特別な保全計画」の策定の基本的な考え方

長期停止期間中は、通常保全サイクルにおける運転状態と比較して、構築物、系統及び機器の使用条件・環境が異なる。このため、各事業者は「特別な保全計画」を策定し、使用条件・環境に応じて、点検や保管対策を行う。また、再稼働時には、必要に応じ起動前点検を行い、構築物、系統及び機器の機能を確保する。

本ガイドラインでは、これらの各事業者の保全活動を踏まえ、長期停止期間中における保全活動に対する基本的な考え方（推奨事項）を定める。

### 【基本的な考え方（推奨事項）】

- (1) 構築物、系統及び機器に対する保全方式（保管対策、点検）は使用条件・環境に応じて① 適切に選定すること。[\(2.1節参照\)](#)
- (2) 長期停止期間中における経年劣化事象を想定するにあたっては、通常保全サイクルとの① 使用条件・環境の違いに留意すること。[\(\[添付資料\]を参考にすることができる。\) \(2.2～2.3節参照\)](#)
- ① (3) 再稼働後の確実な長期運転のため、長期停止期間中において[想定される](#)経年劣化事象及び保全に関する技術知見を踏まえた保全活動を実施すること。（別添 A を参考にすることができる。）[\(4章参照\)](#)
- ① (4) 長期停止期間中の保全活動の有効性は定期的に評価すること。[\(2.4節参照\)](#)
- ① (5) 再稼働時には、必要に応じ起動前点検等を実施することで機能を確保した上で、必要な定期事業者検査を実施し、機能確認を行うこと。[\(3章参照\)](#)

① 2.1 長期停止期間中における構築物、系統及び機器の使用状態の分類

保全方式の検討にあたり、長期停止期間中における構築物、系統及び機器の使用状態を分類する【解説<sup>1)</sup>】。分類結果を元に、長期停止期間中に使用しない機器は、2.2節で保管対策を検討し、長期停止期間中に使用する機器は、2.3節で点検計画を検討する。

【解説 1】構築物、系統及び機器の使用状態の分類

構築物、系統及び機器は、その使用状態次第で、想定される経年劣化やその進展が異なるため、本プロセスでは、長期停止期間中の構築物、系統及び機器の使用状態を分類する。以下に該当する構築物、系統及び機器を「長期停止期間中に使用する」と分類する。なお、本プロセスを参考に、各事業者において実際に構築物、系統及び機器の使用状態の分類を行うにあたっては、それぞれの運用実態等を踏まえ、機器単位でなく系統単位で分類することもできる。

「長期停止期間中に使用する」に該当する構築物、系統及び機器

- a. 原子炉施設保安規定の「運転上の制限」において待機要求がある系統及び機器（当該系だけでなく直接関連系や間接関連系を含む）

例：非常用ディーゼル発電機、海水系、重大事故等対処設備の一部

- b. 原子力発電所の運営上、長期停止期間中に使用する必要がある系統及び機器\*

例：現場環境維持を目的として使用する機器（換気空調等）、プラント状態や放射線監視を目的として使用する機器（エリア／プロセスモニタ）、ユーティリティ関連設備（電源、計器用／雑用空気、補助蒸気、水等）、廃棄物処理設備、原災法に基づくエリアモニタ 等

\*：保管対策（2.2節参照）に伴い使用する系統及び機器を除く。

- c. a. b. に関する土木建築設備

- d. その他（例：クレーン等安全規則、高圧ガス保安法等の一般法令に基づき健全性維持が必要な機器等）

例：ポーラクレーン

(本頁以下余白)

## ① 2.2 保管対策の検討

2.1 節で「使用しない」と分類した構築物、系統及び機器について、長期停止期間中に想定される経年劣化事象、国内外の運転経験【解説2】等を踏まえ、劣化進展を抑制する必要がある場合は、保管対策対象の構築物、系統及び機器並びに保管対策を検討する【解説3】。  
長期停止期間中において想定される経年劣化事象に関する技術ベースは、添付資料①を参考にすることができる。

### 【解説2】国内外運転経験

運転経験については、別途確立されている事業者大のしくみ（NUCIA、ATENA-WG（故障トラブル情報検討会）、一般社団法人 原子力安全推進協会（以下「JANSI」という。）の運転情報検討会、国内事業者で共有している是正処置プログラム（CAP）のデータベース情報等）を通じて情報収集の上、保全活動に取り込む必要があれば反映する。

### 【解説3】保管対策の検討

2.1 節で「使用しない」と分類した構築物、系統及び機器についても、施設の維持のため、各事業者が定めるマニュアル等に従い、必要に応じて巡視点検等を行うことが前提となる。その上で、以下の考え方で、「劣化影響等を踏まえ保管対策が必要」に該当する構築物、系統及び機器の検討並びに保管対策の検討を行う。

#### 「劣化影響等を踏まえ保管対策が必要」に該当する構築物、系統及び機器及び保管対策

各事業者は、以下の情報を踏まえ、「劣化影響等を踏まえ保管対策が必要」に該当する構築物、系統及び機器を特定し、保管対策を検討する。

- (1) 各事業者における保管対策の採用事例<sup>1</sup>
- (2) プラントメーカーからの各種提案
- (3) 海外知見<sup>2</sup>
- (4) その他

保全重要度等の観点から、各事業者において特に保管対策の必要がないと判断できるものについては、保管対策対象外とし、別途、必要に応じて起動前点検等を計画する（3章参照）ことで機能を確保する。

<sup>1</sup> 各事業者の採用事例は、個別事業者へ確認した情報に加え、一般社団法人 原子力安全推進協会「長期停止期間中の設備保管に関する事例集」を参考にすることができる。

<sup>2</sup> 一例として、「EPRI (Electric Power Research Institute) 「Sourcebook for Plant Layup and Equipment Preservation, Revision 1 (Japanese Translation)」, 2014年5月」が挙げられる。

①

また、各事業者は、保管対策対象の構築物、系統及び機器及び保管対策について、以下の経年劣化事象に関する知見を参考にレビューする。

(1) 長期停止期間中に想定される経年劣化事象（添付資料①）

本ガイドラインにおいては、添付資料①に、構築物、系統及び機器が保管状態（使用しない状態）にあることを前提とした場合に想定される経年劣化事象の知見を提供しており、各事業者はこの知見を参考にすることができる。

(2) 国内外の運転経験

国内外運転経験については、本ガイドラインの制改訂の都度、添付資料①に適宜反映しているが、新たな運転経験の考慮の必要性を確認するため、【解説2】を踏まえ、適宜必要な情報を収集し、検討に取り入れる。

（本頁以下余白）

## ① 2.3 点検計画の検討

### 2.3.1 使用する構築物、系統及び機器に対する点検計画の検討

2.1節で「使用する」と分類した構築物、系統及び機器及び2.2節で保管対策対象とした構築物、系統及び機器を対象に、長期停止期間中に想定される経年劣化事象、国内外の運転経験【解説<sup>2</sup>】等を踏まえ、必要な点検対象を選定し、点検計画を検討する【解説<sup>4</sup>】。

長期停止期間中において想定される経年劣化事象に関する技術ベースは、PLM学会標準又は添付資料①～③を参考にすることができる。

### 2.3.2 保管対策対象の構築物、系統及び機器に対する点検計画の検討

2.2節で保管対策対象とした構築物、系統及び機器のうち、保管対策に伴い、機器等を運転・通電等する場合は、2.1節で「使用する」と分類した構築物、系統及び機器と同じく、2.3.1項に従い、点検計画を検討する【解説<sup>4</sup>】。

#### 【解説4】点検対象の検討

各事業者は、通常保全サイクルにおいて、構築物、系統及び機器別に経年劣化事象と保全項目をまとめた「劣化メカニズム整理表」を参考に、想定される経年劣化事象を踏まえ、機能達成のために必要な点検計画を検討しており、長期停止期間中においても、点検計画の検討の考え方は変わらない。

点検計画の検討にあたっては、以下を参考に、「劣化影響等を踏まえ点検が必要」に該当する、点検対象の構築物、系統及び機器を検討する。

#### 「劣化影響等を踏まえ点検が必要」に該当する構築物、系統及び機器

各事業者は、以下の情報を踏まえ、「劣化影響等を踏まえ点検が必要」に該当する構築物、系統及び機器を特定し、点検計画を検討する。

##### (1) 長期停止期間中に想定される経年劣化事象の考慮

###### (1)-1 共通事項

(1)-2 で述べる場合を除き、経年劣化事象に関する知見は、通常保全サイクルと同じく、PLM学会標準附属書E「経年劣化事象一覧表」を適宜参考とすることができる。

###### (1)-2 使用条件の考慮

###### (1)-2-1 機械・電気・計装設備

・通常保全サイクルと比べて使用条件が異なる系統及び機器は、通常保全サイクルよりも劣化の進展程度が大きくなる可能性がある。

例：運転頻度が高い系統、長期にわたる絞り運用を実施する流量調整弁等

本ガイドラインにおいては、添付資料②に、使用条件の違いにより影響を受ける経年劣化事象を提供しており、各事業者はこの知見を参考にすることができる。

①

・一方、使用頻度が小さい系統及び機器、または待機しているが長期停止期間中に運転を行っていない系統及び機器は、劣化進展が緩やかになる経年劣化事象がある一方で、使用しない状態において想定される経年劣化事象が進展する場合もある（例：固着、腐食（滞留水による腐食等））。このような機器は、添付資料①を参考に、保全重要度等も踏まえ、点検周期等を個別に検討する。

(1) -2-2 コンクリート構造物・鉄骨構造物

・本ガイドラインにおいては、添付資料③に、コンクリート構造物・鉄骨構造物を対象に、長期停止期間中に想定される経年劣化事象の一覧を提供しており、各事業者はこの知見を参考にすることができます。

(2) 運転経験の考慮

国内外運転経験については、本ガイドラインの制改訂の都度、添付資料①～③に適宜反映しているが、新たな運転経験の考慮の必要性を確認するため、【解説2】を踏まえ、適宜必要な情報を収集し、検討に取り入れる。

(3) 再稼働準備の考慮

再稼働準備のために待機状態としておく必要があるとして抽出したものや、長期停止期間中又は再稼働準備のために実施したウォークダウン等の結果、再稼働にあたり速やかに機能を確保しておく必要があると判断されたものは、適宜点検対象に織り込む。

(4) その他

起動前点検等（3章参照）により機能確保を行う選択肢もあることから、長期停止期間中の保全方式や点検周期については、劣化影響や保全重要度等を考慮し、事業者の判断で選択することができる。

（本頁以下余白）

## ① 2.4 保全計画の実施、有効性評価及び保全計画の見直し

通常保全サイクルと同じく、JEAC4209 を踏まえ、保全活動を実施し、保全活動から得られた情報等から、保全の有効性を評価し、保全が有効に機能していることを確認するとともに、継続的な改善【解説5】につなげる。

なお、特別な保全計画下においては、保全の有効性評価は、長期停止期間中、通常保全サイクルにおける施設定期検査とは別に、追加的に定期的な頻度で実施する点検（以下「追加点検」という。）の終了毎に実施する。

### 【解説5】保全活動の継続的な改善

通常保全サイクルと同じく、JEAC4209 を踏まえ、各事業者が定めた社内マニュアル等に基づき、保全の有効性評価を行うとともに、個別機器等レベルでも保全活動の結果の確認・評価を適宜行い、その結果を踏まえ、保管対策（2.2 節参照）及び点検計画（2.3 節参照）の改善を図る。

以下に、長期停止期間中の保全活動の継続的な改善にあたり有効に機能することが期待できる保全活動の確認・評価の例を参考として示す。

#### (a) サーベイランス（水質の確認等）

保管対策を維持するにあたり、劣化進展の抑制等の観点から、測定パラメータや定期試験等を定めている場合は、当該作業を実施し、作業内容を踏まえ改善事項※がある場合は適宜保全活動に反映する。

※：例えば、満水保管を採用している機器において、定期的に注入薬品（ヒドラジン等）の濃度の確認や N2 封入状況を確認している場合で、想定以上の濃度低下や N2 圧力低下が見られる場合は、薬品注入（追加）や N2 加圧等の作業および確認頻度の見直しが考えられる。

#### (b) サンプル点検

当初の見込みよりも停止期間が長期化する場合等においては、必要に応じ、保管中の構築物、系統及び機器の劣化状況を把握し、現状の保管対策の状況確認のため、以下の①ような情報を元に、サンプル点検として、開放点検や動作確認等を計画し、点検計画に適宜反映する。また、点検結果を踏まえ、追加で必要があると判断されるものがあれば、保管対策の見直しや起動前点検計画を適宜検討する。

- ・他サイトや他事業者における劣化進展の情報（運転経験）
- ・他事業者において採用している保管対策との差異
- ・プラントメーカーからの推奨事項
- ・JANSI によるピアレビュー結果（要改善事項）

（本頁以下余白）

① 2.5 特別な保全計画の策定に係る基本フロー

2.1~2.4 節までに述べた長期停止期間中における保全活動の流れについて、基本フローとして図 2.5-1に示す。

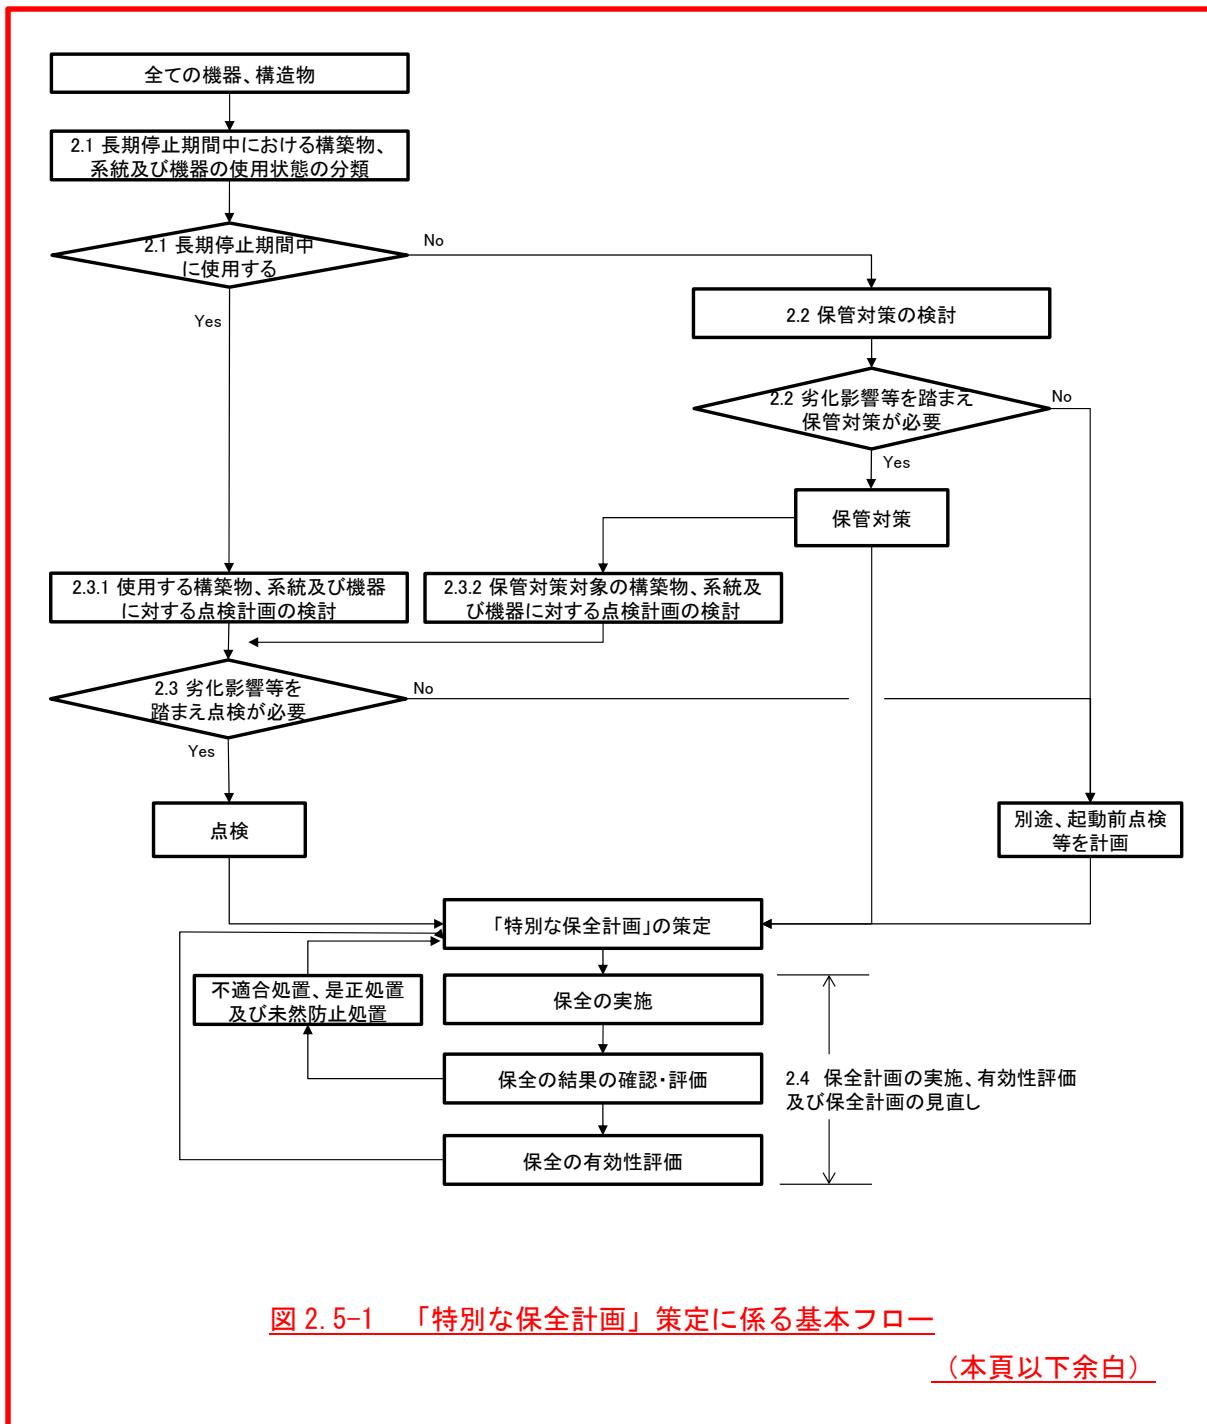


図 2.5-1 「特別な保全計画」策定に係る基本フロー

(本頁以下余白)

① 3. 起動前点検等

① 長期停止期間を経て再稼働するにあたり、長期停止期間中に保管対策や点検の実施状況を踏まえ、必要に応じて、機器等の取替や起動前点検【解説6】を行い、機能検査・性能検査等を実施することで、構築物、系統及び機器の機能を確保する。また、当該保全サイクルにおいて定期事業者検査を計画している場合は、これを実施することで機能確認を行う。

① 【解説6】起動前点検

上述の機能確保を確実に行うための自主活動として起動前点検を実施する場合、以下を参考に点検対象を検討する。

① a. 長期停止期間中に保管対策／追加点検の対象外としていた構築物、系統及び機器

(例)

- ・ 系統単位の通水確認
- ・ 固着等が懸念される機器に対する作動確認
- ・ 油内包機器に対する各種手入れ
- ・ 計器類の健全性確認 等

① b. その他各事業者において必要と判断した構築物、系統及び機器

(例)

- ・ 保管対策の状況やプラントメーカーからの推奨事項等を踏まえ、別途確認が必要と判断されたもの（例：2次系系統のクリーンアップ（PWR））
- ・ ウォークダウン結果を踏まえ、追加的に点検や機能確認が必要と判断されたもの

(本頁以下余白)

#### 4. 留意事項

長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に影響を及ぼさないよう保全活動を行うことを確実にするため、別添 A「プラント運転期間に影響する可能性がある取替困難な構築物、系統及び機器の経年劣化事象及び保全ポイント」では、長期停止期間中における経年劣化の進展がプラント運転期間に影響する可能性がある取替困難な機器・構造物を対象に、長期停止期間中の経年劣化事象がプラント運転期間に及ぼす影響と保全ポイントの整理結果を提供する。

(本頁以下余白)

## 5. (参考) 構築物、系統及び機器に対する経年劣化管理について

本章は、各事業者が行っている、長期停止期間中における構築物、系統及び機器に対する経年劣化管理の全体像及び本ガイドラインとの関係について述べる。

### 5.1 根拠法令等及び規格基準類

#### 【法令要求等】

##### ◎実用炉規則第 81 条 1 項 7 号

「発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合その他発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。」

##### ◎実用炉規則第 82 条

「発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後三十年を経過していない発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後三十年を経過する日までに、原子力規制委員会が定める発電用原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物（以下「安全上重要な機器等」という。）並びに次に掲げる機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該発電用原子炉施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。」

##### ◎原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド（以下「保安措置ガイド」という。）<sup>3</sup>

「発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合その他プラントがその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、特別な保全計画等を定め、実施する必要がある。

相当期間とは、おおむね 1 年以上とする。特別な状態にある場合とは、比較的広範な機器に対し追加的な点検等を実施する必要がある場合や、設備全般に対する長期保管対策を実施する場合等とする。」

##### ◎実用炉規則及び実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド（以下「PLM 実施ガイド」という。）

PLM 実施ガイドは、法令に基づく高経年化技術評価の実施及び長期施設管理方針の

<sup>3</sup> 2020 年 4 月以前は、「発電用原子炉施設の使用前検査、施設定期検査及び定期事業者検査に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則のガイド」（以下「定検申請ガイド」）に基づく。

① 策定等、原子炉施設保安規定の認可やこれらに関する手続きが規定されている。

高経年化技術評価については、発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提としたもの及び冷温停止状態が維持されることを前提としたものの各々について行うことが要求事項となっており、大規模地震等による影響により長期停止することが明らかな場合等は冷温停止状態が維持されることを前提としたもののみ行うことができる（評価条件の詳細は、PLM 実施ガイド参照）。

高経年化技術評価について、冷温停止状態が維持されることを前提としたもののみ評価した場合は、再稼働時には、長期停止期間中のプラントの状況を踏まえ、その後の断続的な運転継続を考慮した評価に速やかに見直すこととなっている。

【規格基準類】

◎日本電気協会「原子力発電所の保守管理規程」(JEAC4209)

法令に基づく構築物、系統及び機器の施設管理活動に関する事業者の具体的な活動は、JEAC4209 を踏まえ実施している。

また、長期停止期間中の保全に関しては、JEAC4209 の MC-11-3 「特別な保全計画の策定」において、地震、事故等により長期停止を伴った保全を実施する場合等に、その方法及び実施時期を定めた計画を定めることが規定されるとともに、点検を行う場合は、構築物、系統及び機器が、所定の機能を発揮する状態にあることを確認・評価するために、必要な点検項目等を定めることが規定されている。

◎日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準」(以下「PLM 学会標準」という。)

長期停止期間中における経年劣化管理及び高経年化技術評価に関する法令及びガイドの具体的な履行事項については、PLM 学会標準に基づき実施している。

事業者は、高経年化技術評価にあたっては、PLM 実施ガイド及び PLM 学会標準等に基づき、冷温停止状態において機能要求がある構築物、系統及び機器を対象に、評価対象期間中における冷温停止状態でのプラントの健全性が維持されることを確認している。

また、PLM 学会標準の附属書は、構築物、系統及び機器の経年劣化メカニズムを提供しており、事業者は、長期停止期間中における特別な保全計画の策定にあたり、当該内容を参考に保全計画を検討している。

## 5.2 事業者における経年劣化管理の活動

### (1) 通常保全サイクル

実用発電用原子炉の構築物、系統及び機器の健全性の維持は、実用炉規則及び JEAC4209

- ① を踏まえ、原子炉施設保安規定に施設管理の実施方針を定めるとともに、構築物、系統及び機器に想定される経年劣化事象を元に保全活動を検討し、保全計画として定め、保全計画に基づく活動の実施、有効性評価、見直しの PDCA サイクルを回し、構築物、系統及び機器に関する経年劣化管理を行うことにより担保される。

また、研究知見やトラブル情報の最新知見の反映を適宜行うとともに、技術的な評価手法の精度向上についても継続して取り組むことで、最新知見を考慮した評価に適宜更新している。

通常保全サイクルにおける経年劣化管理の全体像を、図 5.2-1 に示す。

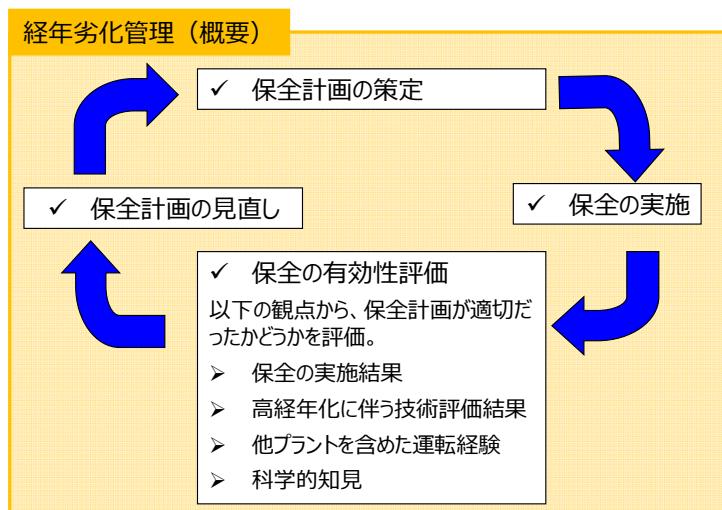


図 5.2-1 通常保全サイクルにおける経年劣化管理の全体像

また、運転期間が 30 年を経過する実用発電用原子炉については、実用炉規則に基づき、高経年化技術評価として、PLM 実施ガイド及び PLM 学会標準に従い、最新知見を踏まえ長期運転の劣化を想定した技術評価を実施し、評価期間における構築物、系統及び機器の健全性を評価している。

また、技術評価の結果、追加保全策が抽出された場合は、長期施設管理方針を策定し、施設管理活動に反映している。

以上のような制度を活用することを通じ、保全を前提とした、運転期間にわたる構築物、系統及び機器の健全性の維持を行っている。

高経年化技術評価と施設管理活動との関係を図 5.2-2 に示す。

(本頁以下余白)

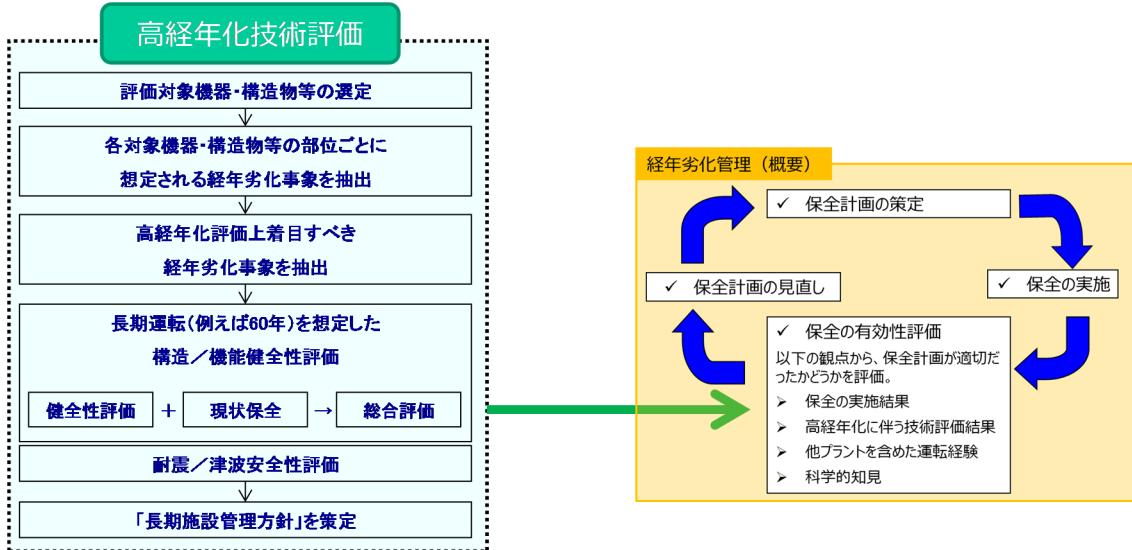


図 5.2-2 高経年化技術評価と施設管理活動との関係

## (2) 長期停止期間を含む保全サイクル

5.1 節で述べた法令、ガイド類及び規格基準類に基づき、以下の活動が行われる。

### 【施設管理活動（特別な保全計画）】

長期停止期間がおおむね 1 年以上にわたり、通常保全サイクルと異なる「特別な状態」にある場合は、当該長期停止期間に想定される経年劣化事象を踏まえた保全活動を検討の上、1. に掲げる法令等要求（実用炉規則及び保安措置ガイド）に基づき、特別な保全計画を定める。<sup>4</sup>

特別な保全計画に基づき、機能要求がある構築物、系統及び機器等の追加点検が必要な場合は、各事業者において追加点検計画を定め、点検を実施する。

再稼働のため「特別な状態」から通常の状態に復帰する場合は、必要な保全を行う。具体的には、稼働以降の運転期間を考慮の上、構築物、系統及び機器に対し、必要に応じ起動前点検により機能確保するとともに、定期事業者検査を通じて、構築物、系統及び機器の機能確認を行う。

### 【高経年化技術評価】

<sup>4</sup> 2020 年 4 月の原子力規制検査の施行後は、保安措置ガイドに基づき、定期事業者検査報告書の一部として原子力規制委員会へ提出することにより確認を受ける。

運転期間が 30 年を経過する実用発電用原子炉において実施する高経年化技術評価について、長期停止期間が継続する場合等は、PLM 実施ガイドに従い、「冷温停止状態が維持されることを前提としたもの」として、冷温停止状態において機能要求がある構築物、系統及び機器を対象に実施し、評価対象期間中における冷温停止状態でのプラントの健全性が維持されることを評価する必要がある。また、5.2(1)と同じく、評価の結果、追加保全策が抽出された場合は、長期施設管理方針を策定し、施設管理活動に反映する。

(本頁以下余白)

## 参考文献

[1]	北海道電力株式会社ほか原子力発電事業者 11 社 「原子力発電所の運転期間と構築物、系統及び機器の経年劣化影響に関する技術レポート」(2018 年 11 月第 1 回改訂)
[2]	<i>Materials Reliability Program: Electric Power Research Institute (EPRI) Review of the Japanese Nuclear Operators' (JNOs') Aging Management Plan for Prolonged Shutdown Periods (MRP-435): EPRI, Palo Alto, CA: 2018. 3002014336.</i>
[3]	日本原子力学会 「原子力発電所の高経年化対策実施基準 (AESJ-SC-P005:2015)」
[4]	日本電気協会 「原子力発電所の保守管理規程」(JEAC4209)

## 添付資料

### 構築物、系統及び機器において長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧

- ① 本資料では、2.2節及び2.3節で示した保管対策及び点検計画の検討にあたり参考とで  
きる、長期停止期間中において想定される経年劣化事象に関する技術ベースを提供する。

添付資料① 長期停止期間中の保管機器に想定される経年劣化事象一覧表（機械／電気・  
計装に係る機械／電気編）

機械／電気・計装に係る機械／電気に関し、第3章（保管対策）の検討に際し活用可能  
な情報として、長期停止期間中において「保管状態（使用しない状態）」にある場合に  
想定される経年劣化事象の整理表を示す。

#### 【添付資料①の構成】

経年劣化事象一覧表の左の「日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基  
準（AESJ-SC-P005:2015）」附属書E」側には、PLM学会標準の附属書Eに示されている  
経年劣化事象のスクリーニング結果（PLM学会標準からの転載）、右側には、本ガイドラ  
インで整理した、長期停止期間中に「保管状態」にある場合の経年劣化事象及び当該事  
象が想定される設備の例※を示す。

※：PLM学会標準の附属書Aの経年劣化メカニズムまとめ表リストを参考に、当該劣化  
事象が想定される設備を抽出した結果を例示している。

添付資料② 長期停止期間中に使用される機器に想定される経年劣化事象の例（使用条件  
の違いによるもの）

機械／電気・計装に係る機械／電気に関し、第4章（点検）の検討に際し活用可能な情  
報として、長期停止期間中で想定される使用条件の違いにより、通常保全サイクルより  
も劣化の進展程度が大きい可能性のある経年劣化事象の例を示す。

添付資料③ 長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（コンクリート・鉄骨編）

コンクリート・鉄骨に関し、第4章（点検）の検討に際し活用可能な情報として、長期  
停止期間中のコンクリート・鉄骨構造物に想定される経年劣化事象の整理表を示す。

（添付資料の構成は、①と同じ）

第1段階スクリーニング				第2段階スクリーニング				ATENAガイド	
工業材料で想定される経年劣化事象				使用材料ごとに想定される経年劣化事象				停止中スクリーニング	
損傷モード	経年劣化事象区分	詳細	考慮すべき事象	主要材料	発生部位と要因	想定否の検討	経年劣化事象の分類	要否	理由
減肉	摩耗	A)アレシフ 摩耗	摩擦面の一方が硬い物体である場合や摩擦面間に硬い異物が介在した場合に生じる微小な切削作用によって生じる摩耗	チタンス鋼 ニッケル基 合金 炭素鋼 低合金 鋼 銅 銅合金	異物混入した際の回転機器のシール部等で問題となることが考えられる。材料の組み合せ、異物混入等が影響する。	構造上摩擦や滑りが考えられる部位について想定要	○ 摩耗	×	保管状態では、摩擦、滑りは発生しない。
	凝着摩耗		滑り部、摩擦面の実接触部における微視的な接着に起因する摩耗		進行の程度は材料の組み合わせ、環境因子、荷重、速度等で異なるが、回転機器の軸受部やギヤー部等の滑り部が対象となる。PWRの炉内構造物等の流体振動による摩耗も対象となる。	構造上摩擦や滑りが考えられる部位について想定要	○	○	フレンジとボルトの接触部等、保全に伴い発生することとも考慮して要否判断をすること。(IGALL(2013))
	腐食摩耗		化学反応又は電気化学反応によってできた反応生成物が摩擦によって除去される。これを繰返して生じる摩耗		高温や腐食性雰囲気にさらされる滑り部で問題となることが考えられる。	構造上摩擦や滑りが考えられる部位について想定要	○	○	
	疲労摩耗		接触する個体間に體小な振動等によって繰返し応力を受けた疲労破壊によって生じる表面の摩耗		部材の面圧及び相対すべりの大きさが支配的となり、微小な隙間を有し、一方の部位が流体等によって振動を励起される部位等で問題となることが考えられる。	構造上摩擦や滑りが考えられる部位について想定要	○	○	
	腐食	全面腐食	局部電池作用によって表面一様に鱗が発生する腐食		腐食性の環境にさらされる部位で問題となることが考えられる。一方の部位が流体等によって振動を励起される。	腐食	○	○	適切な水質管理を実施しない場合は想定不要。
					大気環境及び水質管理している環境(戸水、給復水、冷却水等)では、不動態皮膜が形成されているため有意味な全面腐食が生じないことが確認されており想定不要		○	○	海水環境等における揚食性腐食は、耐食性に優れひき材の使用や塗装等ができるが、想定は必要。
					水質管理されていない環境にある部位については想定要。海水環境や屋外環境等の腐食性腐食環境における部位について想定要(IGALL(2013))		○	○	② 例、原子炉圧力容器を乾燥保管した場合、大気中窒素の放析分離により硝酸が生成され、残存している鹽分が溶まり水の酸度が高くなることで、腐食が発生する可能性があるため留意が必要。

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該する部位はない

## 長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（機械編）

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年劣化対策実施基準(AESI-SC-P005:2015)」附属書E 第2段階スクリーニング					ATENAガイド	停止中スクリーニング
工業材料で想定される経年劣化事象					長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象	
損傷モード	経年劣化事象区分	詳細	定義	考慮すべき事象	使用材料ごとに想定される経年劣化事象	経年劣化事象の分類
減肉	腐食	全面腐食	局部電池作用による表面一様に錆が発生する腐食	○	発生部位と要因 主要材料 炭素鋼 低合金鋼 鋼合金 銅合金	防錆剤の注入された環境以外の環境にある部位について想定要 防錆剤の注入された環境(冷却水系統設備)では有意な腐食が生じない ことが確認されているが想定要 こと

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準(AESI-SC-PP005:2015)」附属書E 第1段階スクリーニング				第2段階スクリーニング				ATENAガイド		停止中スクリーニング			
工業材料で想定される経年劣化事象		軽水炉で考慮すべき事象		使用材料ごとに想定される経年劣化事象				長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される設備の例					
損傷モード	経年劣化事象区分	詳細	定義	主要材料	発生部位と要因	想定要否の検討	経年劣化事象の分類	想定要否	理由	想定要否	理由		
減肉	腐食	異種金属接触腐食	腐食電位が大きく異なる2種類の金属が电解質中で電気的に接触され、あるいは腐食電位の高いによって生じる腐食	チタン/ステンレス鋼 ニッケル基 炭素鋼 低合金鋼 銅合金	腐食性素環境に置かれている、異種金属の電気的接触による部位で問題となることが考えられる。腐食電位差、導電率、温度等によって加速される。	○	腐食	○	保管状態であっても、屋外に置かれた状態で保管する場合や、乾式保管で乾燥化が困難な場合は保管が必要。	○	腐食	○	保管状態であつても、屋外に置かれた状態で保管する場合や、乾式保管で乾燥化が困難な場合は保管が必要。
	孔食	材料表面の不動態膜の破壊	によって生じる局的な腐食によって生じる局部的腐食	○	通常活性物質を含む海水環境に置かれた不動態金属の表面に凹み状の金属溶解箇所が拡大していく腐食形態であり、水質(塩素イオン濃度、溶存酸素濃度)、温度等によって加速される。	○	海水環境や屋外環境等の腐食性環境にある部材について想定要位につけて想定要(GALL(2013))。	○	海水環境等の腐食性環境にある部材について想定要(GALL(2013))。	○	海水環境や屋外環境等の腐食性環境にある部材について想定要(GALL(2013))。	○	海水環境等の腐食性環境にある部材について想定要(GALL(2013))。
	隙間腐食	材料表面の異物付着または構造上の隙間部分に生じる腐食	酸素濃度濃淡電池作用によるあるいは金属イオン濃度による腐食濃度差電池作用による腐食	チタン/ステンレス鋼 ニッケル基 炭素鋼 低合金鋼 銅合金	腐食性のある水質環境に置かれた隙間形状を有する部材に生じる腐食形態であり、水質(導電率、塩素イオン、溶存酸素等)および隙間形状(隙間幅、隙間深さ等)によって加速される。	○	海水環境等の腐食性環境にある部材について想定要(GALL(2013))。	○	海水環境等の腐食性環境にある部材について想定要(GALL(2013))。	○	海水環境等の腐食性環境にある部材について想定要(GALL(2013))。	○	海水環境等の腐食性環境にある部材について想定要(GALL(2013))。
	減肉	ほう酸腐食	水に添加しているほう酸が濃縮して水が酸性になってしまじる腐食	○	金属が溶けたような腐食形態となる特徴があり、発生箇所はほう酸が濃縮される箇所に限られる。(GALL(2013))	○	腐食	○	保管環境においては、内部流体の温度、圧力が低いことから、通常時には小さく、また、フランジ部等の漏えいする可能性は小さいが認められた場合の漏えいが認めた場合(ほう酸水)において内部流体(ほう酸水)の漏えいを防止可能であるが、巡視点検時等においては漏えいを防止不可能である。	○	腐食	○	ほう酸水を内包する系統の設備(ポンプ、熱交換器、弁等のフランジ部等の漏えいする可能性は小さく、また、漏えいする可能性は小さいが認められた場合(ほう酸水)の漏えいが認められた場合(ほう酸水)の漏えいを防止可能であるが、漏えいを防止不可能である。

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該する部位はない

第1段階スクリーニング						第2段階スクリーニング						ATENAガイド		停止中スクリーニング				
損傷モード	工業材料で想定される経年劣化事象			軽水炉で考慮すべき事象			使用材料ごとに想定される経年劣化事象			長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される設備の例			経年劣化事象の分類	要否	理由	想定される経年劣化事象	停止中スクリーニング	
	経年劣化事象区分	詳細	定義	要否	理由	主要な材料	発生部位と要因	想定を否の検討	要否	理由	想定される設備の例							
減肉	腐食	アモニアタック	銅合金が腐食環境(酸素、アモニアの侵入)において銅成分が溶出して生じる腐食	○		銅合金	銅合金製の伝熱管(酸素、アモニアの侵入)部位においては長期間の運動で銅成分が溶出しアンモニウムが発生する部位は想定要じる可能性がある。	○	○	適切な水質管理を実施することでの劣化の抑制が可能であるが、保管水中のビードレンジンの分解によりアンモニアが発生し、運転時の中性のpH以上になるような場合は、国内プラントの伝熱管は銅合金製からステンレス鋼製への変更が進んでいる。	給水加熱器(銅合金製の伝熱管を使用したもの)							
減肉	腐食	流れ加速型腐食(FAC)/エロージョン・コロージョン	材料、流体の流れ、環境の因子が重なり合って生じる腐食と物理作用の相乗効果による減肉	○		炭素鋼 ニッケル基 合金 低合金 鋼	比較的高速の液流れに接する材料に生じる局部腐食であり金属に耐食性を与えている酸化皮膜が機械的作用によって剥がれて、下地金属が直接に腐食性環境にさらされためと考えられ、流速、水質、温度、酸素濃度等によって加速される。		×	腐食	×	保管状態では流れがない。	—					
流れ加速型腐食(FAC)/エロージョン・コロージョン	腐食	材料、流体の流れ、環境の因子が重なり合って生じる腐食と物理作用の相乗効果による減肉	○			炭素鋼 ニッケル基 合金 低合金 鋼	比較的高速の液流れに接する材料に生じる局部腐食であり金属に耐食性を与えている酸化皮膜が機械的作用によって剥がれて、下地金属が直接に腐食性環境にさらされためと考えられ、流速、水質、温度、酸素濃度等によって加速される。		○	腐食	×	保管状態では流れがない。	—					
キャラテーション	キャラテーション	流速の差がある条件下において、高圧部で発生したキャラテーションの崩壊によって生じる浸食	○			炭素鋼 ニッケル基 合金 炭素鋼 低合金 鋼	比較的高速の液流れに接する材料に生じる局部腐食であり金属に耐食性を与えている酸化皮膜が機械的作用によって剥がれて、下地金属が直接に腐食性環境にさらされためと考えられ、流速、水質、温度、酸素濃度等によって加速される。		○	炭素鋼 日本機械学会発電用設備規格配管減肉管理に関する技術規格について想定不要 ②銅合金 熱交換器の伝熱管について想定要め想定不要	日本機械学会発電用設備規格配管減肉管理について想定不要 ②銅合金 熱交換器の伝熱管について想定要め想定不要	○	保管状態では流れがない。	—				

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該する部位はない

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年劣化対策実施基準(AESI-SC-PP05:2015)」附属書E 第1段階スクリーニング						第2段階スクリーニング			ATENAガイド		停止中スクリーニング		
損傷モード	工業材料で想定される経年劣化事象			軽水炉で考慮すべき事象			長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象			経年劣化事象の分類	保管状態では流れがない。	理由	想定された設備の例
	経年劣化事象区分	詳細な事象	定義	主要な材料	発生部位と要因	使用材料ごとに想定される経年劣化事象	想定要否の検討	保管状態を想定する場合					
減肉	腐食	液滴衝撃 （LDI） ／ エロージョン	液体又は固体粒子の衝突によって生じる減肉	○	チタン 低合金 炭素鋼 鋼 銅 チタン 合金	高速流の水蒸気がから爆縮して小滴が生じるような高速の水蒸気に及び高減圧部で流速が大きくなる部位は想定要位をもたらす。	小滴が生じるような高速の水蒸気に及び高減圧部で流速が大きくなる部位（ダーピング羽根部）	○ 腐食 × 保管状態では流れがない。	○ 腐食 × 保管状態では流れがない。	○ 腐食	× 保管状態では流れがない。	—	想定された設備の例
選択腐食			合金中の単金属成分のみが微弱的に局部電池によって選択的に溶出する形態の腐食	○	銅合金 鉄鉄	海水等の電解質溶液中の合金において発生する。材質、導電率等が影響する。	海水系系統設備で使用される銅合金、 鉄鉄等について想定要	○	○ 保管状態であつても想定必要。	○ 保管状態であつても想定必要。	○ 保管状態であつても想定必要。	○ 保管状態であつても想定必要。	海水系系統設備
微生物腐食			微生物の活動の結果放出された物質による局部的な腐食環境によって発生する形態の腐食	○	チタン 低合金 炭素鋼 鋼 銅 合金	硫酸バクテリアは水中の硫化水素やチオ硫酸塩あるいは硫黄を酸化して硫酸を作り、このエネルギーを利用して生活している。この結果生成される硫酸によって水は強酸性となつて著しい腐食を起こす。その他に、鉄バクテリア、水素バクテリア、硫酸塩還元バクテリア、二トロバクテリア等が腐食を発生させる。	瀕留している密閉型容器等について想定要 (IGALL (2013))	○	○ 水質管理、適切な運用を抑制することにより腐食を防ぐ。 原水が帶留している場合等は想定が必要。	○ 水質管理、適切な運用を抑制することにより腐食を防ぐ。 原水系系統設備	○ 水質管理、適切な運用を抑制することにより腐食を防ぐ。 原水系系統設備	○ 水質管理、適切な運用を抑制することにより腐食を防ぐ。 原水系系統設備	○ 水質管理、適切な運用を抑制することにより腐食を防ぐ。 原水系系統設備
露点腐食			腐食性ガス (SO <sub>3</sub> , HCl) が低温部で硫酸及び塩酸となって爆縮する部位で発生する腐食	○	酸に よつて 腐食さ れる材 料	酸固体焼却炉、DG、ボイラ等、排気ガスに腐食性ガスを含む機器の排気系部位について想定要	○	○ 雜固体焼却炉、DG、ボイラ等、排気ガスに含まれる硫黄等が燃焼によって腐食性排気ガス (SO <sub>3</sub> , HCl) として戸外に排出され、温度低下時にガスが結露し、酸露が発生することが考えられる。	○	× 保管状態ではガスの発生はない。	—	保管状態ではガスの発生はない。	
(高温酸化)			高温の酸化性気体との接触によって表面に酸化物皮膜を生じ、皮膜のき裂、はく離によって進行していく腐食	○	炭素鋼 チタン	燃料を燃焼させている様な高温となる部位において発生することが考えられる。	○	○ ボイラ等で高温にさらされる部位について想定要	○	× 保管状態では高温にならない。	—	保管状態では高温にならない。	

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該する部位はない

## 添付資料①

長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（機械編）

第1段階スクリーニング				第2段階スクリーニング				ATENAガイド	
損傷モード	工業材料で想定される経年劣化事象	軽水炉で考慮すべき事象		使用材料ごとに想定される経年劣化事象		長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象		経年劣化事象の分類	理由
		経年劣化事象区分	詳細な事象	主要な材料	発生部位と要因	想定要否の検討	想定要否		
減肉	腐食	硫化	高温の硫黄化合物を含む環境で金属が硫化物を生成する消耗	×	A	—	—	—	—
減肉	腐食	浸炭	高温のCO <sub>2</sub> や炭化水素雰囲気で母材内に金属炭化物が生成することによる韌性の低下	×	A	—	—	—	—
塗化	ハロゲン化	室化	高温のNH <sub>3</sub> 雰囲気中で母材内に金属塗化物が生成することによる韌性の低下	×	A	—	—	—	—
油灰腐食	溶融塩腐食	溶融塩腐食	金属材料がハロゲン化合物とないハロゲン化合物と共に生じる腐食	×	A	—	—	—	—
			金属材料を含む高温状態の燃焼灰との接触による酸化で生じる腐食	×	A	—	—	—	—
			溶融塩との接触によって拡散溶解、イオン・錯塩の溶出や質量移行を生じる腐食	×	A	—	—	—	—
			溶融金属の溶融金属(液体金属)との接触による強度の低下	×	A	—	—	—	—

凡例 O:想定される経年劣化事象 ×:想定環境上該する部位はない  
A:軽水炉の使用環境上該する部位はない

第1段階スクリーニング						第2段階スクリーニング						ATENAガイド		停止中スクリーニング	
損傷モード	工業材料で想定される経年劣化事象			軽水炉で考慮すべき事象			使用材料ごとに想定される経年劣化事象			想定要否の検討			経年劣化事象の分類	想定された保管機器(使用しない機器)に想定される設備の例	
	経年劣化事象区分	詳細	要否	主要材料	発生部位と要因	要否	設計条件や過去の運転実績に基づき、工学的判断による評価上厳しい部位について想定要否	要否	保管状態では温度、圧力変動は無視できるほど軽微。						
割れ	疲労	繰返し応力によって静的強度よりも低い応力で生じる破壊	○	チタン材 ニッケル基 炭素鋼 低合金鋼 銅合金	疲労強度は材料、形状、応力状態の影響によって影響を受ける。環境の影響については高温水環境の方が大気環境に比べて疲労強度が低下することが知られている。疲労評価はS-N曲線をベースに行う。熱成層が生じる管所において、その変動によって割れ発生の可能性がある。高低温流体合流部等において想定要否	○	疲労割れ	×	保管状態では温度、圧力変動は無視できるほど軽微。	—	—	—	—		
	腐食疲労	腐食環境中において腐食部を起点とした繰返し応力により生じる破壊	○	チタン材 ニッケル基 炭素鋼 低合金鋼 銅合金	腐食環境において繰返し応力を受けた部位を起点として破壊を生じることがある。	○	孔食等の生じる腐食性環境中で繰返し応力を受ける部位について想定要否	○	保管状態では温度、圧力変動は無視できるほど軽微。	—	—	—	—		
	abrasion	互いに押しつけられ、接触している2物体が相対的に微小振幅の繰返しせどり運動をしており、さらに接觸面に外部荷重に起因する繰返し応力が作用した時に生じる疲労損傷	○	チタン材 ニッケル基 炭素鋼 低合金鋼 銅合金	PWRのポンプの主軸(ステンレス鋼)や蒸気発生器(イコロ)において過去に損傷が認められている。從来見では面圧が19.6MPa (2kgf/mm <sup>2</sup> )以上と高く、かつ相対すべりが発生する部位で発生の可能性がある。	○	2物体の面圧が19.6MPa (2kgf/mm <sup>2</sup> )以上で、かつ相対すべりが発生する部位について想定要インペラとの接合が焼きばめのボンプの主軸(は想定要)	○	保管状態では温度、圧力変動は無視できるほど軽微。	—	—	—	—		
					2物体の面圧が19.6MPa (2kgf/mm <sup>2</sup> )未満、又は相対すべりが発生しない部位については想定不要	×	使用しない場合は、相対すべりは発生しない。	×	—	—	—	—	—		

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該する部位はない

## 添付資料①

長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（機械編）

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準(AESI-SC-P005:2015)」附属書E 第1段階スクリーニング				第2段階スクリーニング				ATENAガイド	
工業材料で想定される経年劣化事象				使用材料ごとに想定される経年劣化事象				停止中スクリーニング	
損傷モード	経年劣化事象区分	詳細	軽水炉で考慮すべき事象	主要材料	発生部位と要因	想定要否の検討	要否	経年劣化事象の分類	想定される設備の例
割れ	SCC	応力腐食割れ	材料の腐食感受性と作用応力並びに腐食環境が重なり合った条件で起こる割れ(粒界割れ、貴粒割れを含む)	ガラス鋼	粒界型SCC：低炭素化されていないオーステナイト系ステンレス鋼において、引張り残留応力が高く、Cr欠乏(鉻敏化域)がみられる溶接熱影響部では、高温環境中でSCCが確認されている。(鉻敏化域) また、低炭素オーステナイト系ステンレス鋼では、強加工された加工硬化部で高い引張残留応力の表面硬化層にSCCが確認されている。	○ ①BWR、PWR使用環境において、100°C未満の条件下では想定不要 ②BWR環境で100°C以上の流体と接触 ・低炭素オーステナイト系ステンレス鋼で表面硬化層の存在が否定できない部位について想定要 ・低炭素化されていないオーステナイト系ステンレス鋼では、引張り残留応力が高く、材料中にCr欠乏(鉻敏化域)がみられる溶接熱影響部等の高残留応力部で想定要	×	応力腐食割れ	○ ③ ○ ○ ○ ○
					④PWRの次系環境で、溶存酸素濃度を $5 \times 10^9$ (5ppb) 以下、塩素イオン濃度を $0.05 \times 10^{-6}$ (0.05ppm) 以下に管理しており、①以外の条件下ではSCC発生の可能性が極めて小さいことから想定不要	○	溶存酸素濃度が高くなる部位について想定要	○ ○ ○ ○ ○	
					⑤100°C以下の条件であっても、水中に苛性ソーダ等が添加されたり、アルカリ環境となっている場合には想定要	○	苛性ソーダの濃度、使用温度を適切に管理すれば発生する可能性は小さいが、適切に管理しない場合には想定要	○ ○ ○ ○ ○	

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該する部位ではない

## 長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（機械編）

第1段階スクリーニング					第2段階スクリーニング					ATENAガイド	
工業材料で想定される経年劣化事象			軽水炉で考慮すべき事象		使用材料ごとに想定される経年劣化事象			長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象		停止中スクリーニング	
損傷モード	経年劣化事象区分	詳細	主要な材料	発生部位と要因	想定要否の検討	要否	経年劣化事象の分類	想定要否の検討	要否	理由	想定される設備の例
割れ	SCC	応力腐食割れ	材料の腐食感受性と作用応力並びに腐食環境が重なり合った条件で起ころう割れ(粒界割れ、貴粒割れを含む)	○	①BWRの炉水は溶存酸素濃度を0.2×10 <sup>-6</sup> (0.2ppm)以下、塩素イオン濃度を0.1×10 <sup>-6</sup> (0.1ppm)以下で管理しておき、この条件下ではSCC発生の可能性が極めて低いことから想定不要 ②PWR1次系環境は溶存酸素濃度を5×10 <sup>-9</sup> (5ppb)以下、塩素イオン濃度を0.05×10 <sup>-6</sup> (0.05ppm)以下に管理しておき、⑤以外の条件下ではSCC発生の可能性が極めて小さいことから想定不要 ③炉水環境以外で温度が50°C以下の部位は想定不要	×	応力腐食割れ	○ ③	○	塩素イオン濃度等の水質管理を適切に行い、温度が100°C未満であれば応力腐食割れが発生する可能性は低いが、 <b>水質管理を実施できない場合</b> は低いが、 <b>水質管理を実施できない場合</b> は想定が必要。	水質管理を実施できない機器
					④BWRの炉水使用環境以外で、局所的に塩素濃度が高い部位については想定要 ⑤PWR1次系環境で閉塞部位等一時的には塩素濃度が高くなる部位については想定要 ⑥オーナー作系グリッソ鋼の配管・機器で、海藻粒子にさらされたり、屋外設備及び屋内設備のうち外気が直接流入する扉等の近傍にある設備等での、あるいは、表面に塩分を含む大気(ア)が貼り付けられ、濃縮作用を受ける可能性のある部位については想定要	○ ○ ○	○	塗装や空調運転の継続により、劣化を防止することができるが、 <b>屋外環境にある機器等</b> は想定が必要。	○	塗装や空調運転の継続により、劣化を防ぐことができるが、 <b>屋外環境にある機器等</b> は想定が必要。	燃料取替用水タンク他、テンレス鋼製の屋外機器

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な部位はない  
A:軽水炉の使用環境上該する部位はない

## 長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（機械編）

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年劣化対策実施基準(AESI-SC-PP005:2015)」附属書E 第1段階スクリーニング					第2段階スクリーニング					ATENAガイド		停止中スクリーニング	
工業材料で想定される経年劣化事象			軽水炉で考慮すべき事象		使用材料ごとに想定される経年劣化事象			想定要否の検討		経年劣化事象の分類		長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象	
損傷モード <sup>a</sup>	経年劣化事象区分	詳細な事象	主要な材料	発生部位と要因	BWR	PWR	BWR	PWR	○ 応力腐食割れ	× 保管状態においては、中性子照射を受けない。	○ 応力腐食割れ	× 保管状態においては、中性子照射を受けない。	
割れ	SCC	応力腐食割れ	材料の腐食感受性と作用応力並びに腐食環境が重なり合った条件で起ころうとした割れ(粒界割れ、貴粒割れを含む)	ガラス鋼	照射誘起型SCC : オーステナイト系ステンレス鋼は中性子照射を受けるとSCCの感受性を示す。	中性子照射量が下記の値を超える部位について想定要 BWR : $5 \times 10^{24} \text{ m}^{-2}$ (SUS304) ( $E > 1 \text{ MeV}$ ) PWR : $1 \times 10^{25} \text{ m}^{-2}$ ( $E > 0.1 \text{ MeV}$ )	中性子照射量が下記の値以下の部位については想定不要 BWR : $5 \times 10^{24} \text{ m}^{-2}$ (SUS304) ( $E > 1 \text{ MeV}$ ) PWR : $1 \times 10^{25} \text{ m}^{-2}$ (SUS316) ( $E > 1 \text{ MeV}$ )	○ 応力腐食割れ	× 保管状態においては、中性子照射を受けない。	○ 応力腐食割れ	× 保管状態においては、中性子照射を受けない。		
				ニッケル基合金	粒界型SCC : 軽水炉の1次系環境下においてSCC感受性があることが知られており、応力が高く高温にさらされる部位にSCCが確認されている。	PWR 次系の高温環境で使用されている600合金、690合金については想定要過去にトラブルを経験している炉内構造物支持ビン、たわみビン(X-750合金)も想定要	PWR 次系の高温環境で使用されている600合金、690合金については想定要過去にトラブルを経験している炉内構造物支持ビン、たわみビン(X-750合金)も想定要	○ 塩素イオン濃度等の水質	○ 塩素イオン濃度等の水質	○ 塩素イオン濃度等の水質	○ 塩素イオン濃度等の水質		
					BWRのニッケル基合金について想定要	○							
					貴粒型SCC : 塩素イオンが存在する水溶液中でSCCが発生する可能性がある。鉛が原子炉冷却材中に混入した場合、高負荷応力(残留応力含む)下にある部位でSCCが確認されている。	ニッケル基合金はオーステナイト系ステンレス鋼に比べ耐食性に優れており想定不要海外アリットで誤って鋸シートを蒸気発生器水室に放置したためSCCが発生した事例があるが施工不良であり想定不要	高照射を受ける部位についてはSCCの感受性を示す可能性があり想定要	○	× 保管状態においては、中性子照射を受けない。	○	× 保管状態においては、中性子照射を受けない。		

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該する部位はない

## 長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（機械編）

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準(AESI-SC-PP005:2015)」附属書E 第1段階スクリーニング							ATENAガイド		
第2段階スクリーニング							停止中スクリーニング		
損傷モード	工業材料で想定される経年劣化事象			軽水炉で考慮すべき事象			経年劣化事象の分類	長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象	想定される設備の例
	経年劣化事象区分	詳細	要否	主要な材料	発生部位と要因	使用材料ごとに想定される経年劣化事象		想定されない機器に想定される経年劣化事象	
割れ	SCC	応力腐食割れ	○	銅合金	給水加熱器の製作当初等において、伝熱管外面に傷がつき残留応力が存在している部位で、かつ、管板と細管との隙間等腐食環境にある場合においては、長期間の運動の間に応力腐食割れの成長が考えられる。	銅合金製の伝熱管を用い、かつ、アルカリ雰囲気にある機器については想定要	○ 応力腐食割れ	○ 保管状態においては温度が低いため感受性が低下し、適切な水質管理をすることで発生は防げますが、 <b>運転しない場合は想定が必要。</b>	○ 想定される設備の例 給水加熱器(鋼合金製の伝熱管を使用したもの)
		材料の腐食感受性と作用応力並びに腐食環境が重なり合った条件で起ころう割れ(粒界割れ、貴粒割れを含む)	○	低合金鋼、高張力鋼	タービンにおいては長時間運動後に低圧タービン円板の裏溝部に応力腐食割れの兆候が認められたという海外事例があつた。	蒸気タービン低圧ロータに使用される3.5%NiCrMoV鋼においては、降伏応力686MPa(70kg/mm <sup>2</sup> )以上であればSCCの発生の可能性があり想定要なお、低合金鋼配管等、タービンロータ材に比べて強度レベルが低いものは想定不要もは想定不要(IGALL(2013))	○	○ 運転時はタービンの重油、ボルト等に想定されるが、 <b>保管状態では、高温湿潤環境にない」とから、想定不要。</b>	○ 停止中スクリーニングの重油、ボルト等に想定されるが、 <b>保管状態では、高温湿潤環境にない」とから、想定不要。</b>
			○	高張力鋼、低合金鋼、ステンレス鋼、炭素鋼	フランジ部等から内部流体(ほう酸水)の漏えいが認められた場合等について想定要。	フランジ部等から内部流体(ほう酸水)の漏えいにより応力腐食割れ発生の可能性が考えられる。(IGALL(2013))	○	○ 低温で保管されているれば発生する可能性は小さいが、 <b>運転検査等において内部流体(ほう酸水)の漏えいが認められた場合は、想定が必要。</b> また、フランジ部等の継め付け管理を適切に行うことで漏えいを防止可能。	○ ほう酸水を内包する系統の設備(ポンプ、熱交換器、弁等のフランジ部)
		硫化物応力腐食割れ	×	A	湿潤H <sub>2</sub> S環境において化学反応によって発生した水素が鋼中に侵入し、応力集中部に集積して発生する脆性破壊		—	—	—

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該する部位ではない

第1段階スクリーニング						第2段階スクリーニング					
工業材料で想定される経年劣化事象			軽水炉で考慮すべき事象			使用材料ごとに想定される経年劣化事象			長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象		
損傷モード	経年劣化事象区分	詳細な事象	要否	定義	否の理由	主要な材料	発生部位と要因	想定要否の検討	経年劣化事象の分類	要否	理由
割れ	遅れ破壊	応力が加わっている金属中に原子状の水素が拡散侵入して発生する脆性破壊	○	弁の弁棒(SUS304, SUS403)等で0.2%耐力が980MPa(100kgf/mm <sup>2</sup> )以下で高張力鋼を適用している部位について想定不要	弁のシール部が確認されているが、遅れ破壊の対象となるのは、高張力鋼の引張強度型ステンレス鋼のような微細な組織を有し、内部応力が大きい金属であり、引張り応力が存在している部位で問題となると考えられる。	ステンレス鋼 高張力鋼	遅れ破壊	○ パックシート部への過大な応力付与を防止する設計または運用を行っていない場合	弁(弁棒)	想定される設備の例	
	粒界腐食割れ	粒界腐食が選択的に浸食を受け、発生する割れ	○ (PWR) × (BWR)	PWR蒸気発生器の結晶粒界面が選択的に浸食を受け、発生する割れ	PWRの蒸気発生器の伝熱管において2次冷却水の遊離アルカリの濃縮と酸化鋼等による酸化性雰囲気が重置して、粒界腐食割れを経験している。	ニッカ基 合金 ステンレス鋼	PWRの蒸気発生器の伝熱管において2次冷却水の遊離アルカリの濃縮と酸化鋼等による酸化性雰囲気が重置して、粒界腐食割れを経験している。	○ 粒界腐食割れ	○ 管理された水質(ヒドランジ 水等)で保管している場合 には想定不要であるが、乾燥保管を実施した場合 ② 水質管理を実施していない場合 (PWRのみ)	蒸気発生器(PWR)	
	クラッシュド下割れ(UCC)	内張り等を溶接した際に、生ずる母材の割れ	○	炭素鋼 低合金鋼	溶接条件が十分に管理されている場合発生の可能性は小さいが、海外プラントで経験があるASTM SA508 Class2材で溶接条件が十分に管理されていない場合、想定要。ポンプについても検討要 (IGALL (2013))	クラッシュ ド下割れ	○ クラッシュ ド下割れ	○ 溶接条件が十分に管理され ていない場合	—	溶接条件が十分に管理され ていない場合	
	照射誘起割れ	制御棒先端部で中性子吸収体のスウェリングと被覆管の照射脆化が重量する割れ	○ (PWR) × (BWR)	制御棒クラスター被覆管に於ける照射誘起割れ	○ A (BWR)	制御棒クラスター被覆管に於いて想定要	○ 照射誘起割れ	○ 保管状態では照射を受けない。	—	保管状態では照射を受けない。	

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該する部位ではない

長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（機械編）

添付資料①

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該当する部位はない

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準(AESI-SC-P005:2015)」附属書E 第1段階スクリーニング				第2段階スクリーニング				ATENAガイド		停止中スクリーニング	
損傷モード	工業材料で想定される経年劣化事象		軽水炉で考慮すべき事象	使用材料ごとに想定される経年劣化事象				経年劣化事象の分類	長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象	保管状態では照射を受けない。	理由
	経年劣化事象区分	詳細		主要材料	発生部位と要因	想定を否の検討	想定をはるかに超えて想定要否				
材質変化	劣化	中性子照射脆化	中性子照射による開運温度の上昇や上部幅吸収エネルギーの低下	○	低合金鋼	照射効果(脆化)の程度は中性子照射量等に依存するが、照射量が $1 \times 10^{21} \text{ m}^{-2}$ (E>1MeV)以上で材料特性変化の可能性がある。	○	劣化	×	保管状態では照射を受けない。	想定された設備の例
		中性子吸収体の中性子吸収による能力の低下	○	中性子吸収体	中性子吸収体は中性子吸収によってその成分元素が中性子吸収断面積の小さな元素へと変換されるため、中性子吸収能力は低下する。	○	○	○	×	保管状態における中性子の発生量がごく微量であるため、吸収能力への影響はない。	想定された設備の例
	劣化	ゴム、樹脂等の熱、放射線、水分等の影響による性能の低下	○	ゴム 樹脂	定期的に取替えを行わないゴム、樹脂等は熱、放射線、水分等の影響によりて性能が低下する可能性がある。	○	○	○	○	海水系統設備(ゴムライニング)、条件(熱、放射線)が重転中に比べて緩和され、劣化速度は緩やかとなる機器もあるが、劣化の想定はダイヤラム弁(ダイヤフラム),潤滑材(油やクリスの劣化の原因となることから留意が必要)。	海水系統設備(ゴムライニング)、各種ゴム製品のガスケット、バッキン等、 <b>潤滑材(油やクリスの劣化の原因となることから留意が必要)。</b>
	熱劣化	水素浸食	高温高压水素環境下の金属表面において剝離離した原子状水素が鋼中に侵入して炭化物や固溶酸素と反応してメタノン気泡を生成し、その成長、合体によってき裂を形成して生じる材料の強度、韌性の低下	×	A	—	—	—	—	—	—

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該する部位ではない

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年劣化対策実施基準(AESI-SC-PP005:2015)」附属書E 第1段階スクリーニング				第2段階スクリーニング				ATENAガイド		停止中スクリーニング		
損傷モード <sup>a</sup>	工業材料で想定される経年劣化事象			軽水炉で考慮すべき事象			使用材料ごとに想定される経年劣化事象			長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象		
	経年劣化事象区分	詳細な事象	定義	要否	主要な材料	発生部位と要因	想定を否の検討	経年劣化事象の分類	保管状態	理由	想定された設備の例	
その他のクリープ破壊	クリープ破壊	クリープ温度域(融点の約12以上)において発生する時間依存的破壊	○	炭素鋼 低合金鋼	高温で応力を受けける部位において発生する可能性がある。	DG, ポイラー等で高温で使用される部位について想定要され以外の、炭素鋼、低合金鋼においては370°C以下、ステンレス鋼、ニッケル基合金においては425°C以下の部位については想定不要	○ リース	×	保管状態では、高温環境にない。	—		
クリープ疲労割れ	クリープ疲労割れ	クリープ温度域で繰返し応力を受けることによる破壊	○	高溫で繰返し応力を受ける部にについて発生する可能性がある。	注記 370°C及び425°Cは、ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section III "Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components"の700°F及び800°Fに併記されている値。	高温で応力を受けける溶接部位について発生する可能性がある。	○ リース	×	保管状態では、環境条件(熱、放射線が運転中に比べて緩和され、劣化速度は緩やかとなるが、劣化の想定は必要。)	③ ベネ・スクリーニング部材		
クリープ脆化	クリープ脆化	クリープ温度領域で破断延性の低い溶接熱影響部にクリープ変形で生じる応力が集中することで発生する破壊	○	高溫にさらされる繰り返す部に受け付けられね・スクリーニング部材等について想定要されると考えられる。又、中性子照射を受けた場合織部における縮め付け力低下の可能性がある。	高温にさらされる繰り返す部及びハネ特性を要求される部位。一般に温度が高い程その傾向は著しくなり、炭素鋼では350°C以上、ステンレス鋼は600°C以上で有意な変化を生じると考えられる。又、中性子照射を受けた場合織部における縮め付け力低下の可能性がある。	变形	○	保管状態では、環境条件(熱、放射線が運転中に比べて緩和され、劣化速度は緩やかとなるが、劣化の想定は必要。)	③ ベネ・スクリーニング部材			
変形	応力緩和変形	材料に一定の温度及び応力が加えられた状態において生じる時間依存型の応力低下による変形	○	低合金鋼 低合金鋼 低合金鋼 低合金鋼	高溫にさらされる繰り返す部及びハネ特性を要求される部位。一般に温度が高い程その傾向は著しくなり、炭素鋼では350°C以上、ステンレス鋼は600°C以上で有意な変化を生じると考えられる。又、中性子照射を受けた場合織部における縮め付け力低下の可能性がある。	高温にさらされる繰り返す部及びハネ特性を要求される部位。一般に温度が高い程その傾向は著しくなり、炭素鋼では350°C以上、ステンレス鋼は600°C以上で有意な変化を生じると考えられる。又、中性子照射を受けた場合織部における縮め付け力低下の可能性がある。	○	保管状態では、環境条件(熱、放射線が運転中に比べて緩和され、劣化速度は緩やかとなるが、劣化の想定は必要。)	③ ベネ・スクリーニング部材			
照射下クリープ	照射下クリープ	材料に一定の照射及び応力が加えられる時間依存型変形	○	低合金鋼	高い中性子照射を受ける部位では、発生の可能性がある。	炉内構造物等の高照射領域において想定要	○	保管状態では、照射を受けない。	—	—		
チエクティッシュ	チエクティッシュ	一定の静的応力が作用していいる部材に塑性変形などの繰返しによって負荷方向に生じる永久変形	×	設計上、考へている。	—	—	—	—	—	—		

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該する部位はない

長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（機械編）

添付資料①

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準(AESJ-SC-P005:2015)」附属書E										第2段階スクリーニング				
第1段階スクリーニング					工業材料で想定される経年劣化事象					第2段階スクリーニング				
モード	その他の原因	損傷		経年劣化事象	要否		軽水炉で考慮すべき事象		要否		経年劣化事象		想定要否の検討	
		区分	詳細	事象	主要材料	要否	発生部位と要因	理由	要否	想定要否	経年劣化事象の分類	要否	理由	想定される設備の例
モード	その他の原因	変形	ガリッジ (体積膨張)	材料に一を以て以上の中性子照射が加えられる現象	ガラス/耐熱鋼	○	高い中性子照射を受ける部位では、発生の可能性がある。	炉内構造物等の高照射領域においては、発生部位と要因	○	変形	要否	×	保管状態では、照射を受けない。	長期停止期間中の保管機器使用しない機器)に想定される経年劣化事象
モード	その他	変形	デントラル	蒸気発生器管支持板クラックによる伝熱管の圧迫による変形	PWR) A (BWR) × (BWR)	○	炭素鋼製管支特板がクラック部において腐食するところの腐食生成物に元の体積より増大する。	PWRの蒸気発生器管支持板クレピス部に想定要	○	○	要否	○	適切な水質管理により腐食生成物の発生を僅かな量に抑えることが可能である。 <b>①が、劣化の想定は必要。(PWRのみ)</b>	素蒸気発生器(PWR)
モード	変形	変形	大型鋳物に生じるひずみ	○	鋳鋼	○	タービン車室のように大型鋳物でかつ構造が複雑な機器については影響がある。	高圧タービンの外部車室について想定要	○	○	要否	×	保管状態においては温度差が生じない。	温度
モード	離	離	盛金はく離	盛金部の機械的削れや母材との膨張差によるき裂によるはく離	肉盛金 (アライ トステンレス 鋼ニッケル 基合 金)	○	材料間の膨張係数の差、使用時の温度変化、機械的心力等の影響によって生じる。	タービン軸受部の盛金部は想定要	○	はく離	要否	×	保管状態においては、温度変化等は生じない。	温度
モード	離	離	ライニング材の剝離	ライニング材によるき裂、化学的劣化、水等の浸透等によるはく離	炭素鋼 + ライニング 炭素鋼 + 塗装	○	炭素鋼で海水系に使用されている部材にはライニングがなされいていいる。経時的な材質劣化等による損傷等を経験している。炭素鋼等には塗装が施されているが、経時的な劣化によつてはく離を経験している。	海水系統設備でライニングされていいる部位について想定要	○	はく離	要否	○	保管状態であつても環境は同等であるため、想定が必要。なお、適宜、劣化状況を確認し、必要に応じて補修を行ふことと機能回復が可能。	海水系統設備(配管)

凡例 O:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象 A:軽水炉の使用環境上該当する部位はない

## 添付資料①

長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（機械編）

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準(AESI-SC-P005:2015)」附属書E 第1段階スクリーニング				第2段階スクリーニング				ATENAガイド		停止中スクリーニング	
工業材料で想定される経年劣化事象		軽水炉で考慮すべき事象		使用材料ごとに想定される経年劣化事象				長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される設備の例			
損傷モード	経年劣化事象	区分	詳細	主要な材料	発生部位と要因	想定要否の検討	経年劣化事象の分類	要否	理由	要否	理由
その他	緩み	○	ネジ部の振動等による締結力の低下	締結部	締結部の振動及び熱影響によって緩みを生じる。	廻り止めの処置がされておらず、長期間再締め付けがされていない部位について想定要 (IGALL(2013))	○ 緩み	○ 保管環境では基本的に振動及び熱の影響が小さく、緩みが生じる可能性は小さいが、通常サイクルよりも振動及ぼす影響が著しく大きい環境に設置されている場合、	※通常サイクルよりも振動及ぼす影響がある場合、廻り止めの施工状況に応じて想定が必要。	○	容器、配管、弁等(ランジ)の緩みが、通常サイクルよりも振動及ぼす影響が著しく大きい環境に設置されている場合、
	異物付着	○	異物の付着による性能低下	アテック銅合金ニッケル基合金チタン合金	熱交換器の伝熱管等熱伝達特性を要求される部位等では異物付着が性能に影響を及ぼす部位についでは想定要	海水環境等水質管理されていない環境で異物付着が性能に影響してい、熱交換器で海生物付着を経験している。	○ 異物付着(アテック付着)	○ 海水環境等水質管理されていない環境で保管する場合、保管中に保管中の設置異物付着の測定が必要。	【事例(海外)】腐食環境下で保管された系統で生じた腐食による伝熱管の低下的原因について別表を参照	○	海水環境等水質管理されない環境で保管する場合、保管中に保管中の設置異物付着の測定が必要。

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該する部位はない

## 添付資料①

長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（機械編）

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準(AESI-SC-PP005:2015)」附属書E 第1段階スクリーニング				第2段階スクリーニング				長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象		長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象		ATENAガイド	
損傷モード	工業材料で想定される経年劣化事象		軽水炉で考慮すべき事象	使用材料ごとに想定される経年劣化事象		経年劣化事象の分類	要否	理由		想定される設備の例	停止中スクリーニング		
	経年劣化事象区分	詳細な事象		主要な材料	発生部位と要因			想定要否の検討	要否				
その他	固着	軽水炉で考慮すべき事象 滑り部の摩擦抵抗増大による動作不良	○	-	長期にわたって使用する滑り部は、異物、塵埃、潤滑油劣化等による摩擦抵抗増大によって固着する可能性がある。	○	固着	○	保管状態では、異物、塵埃、潤滑油劣化等の可能性があり、想定が必要。	ボンブ(噴受)、配管サボ(上(マカニカルスリーブ等)ナバ等)、支持脚(機械脚)、 手(手等)	遮断器(操作盤等)		
その他	固着	軽水炉で考慮すべき事象 耐火物の浸食による浸食、減肉、割れ	○	耐火物	高温で使用される耐火物の焼却灰の溶融物、ハロゲンガス等による浸食、減肉、割れ	○	耐火物	○	② 固着の原因として、錆の発生にも留意が必要。 ④ また、使用しないことにより固着の要因が除去されず、固着を引き起こしやすくなる場合があることに留意が必要。(NUCIA通報11578)	耐火物の侵食等による腐食(上(マカニカルスリーブ等)ナバ等)、熱負荷時等における作動確認等を実施することで、機能回復することが可能。	耐火物の侵食等による腐食(上(マカニカルスリーブ等)ナバ等)、熱負荷時等における作動確認等を実施することで、機能回復することが可能。	耐火物の侵食、割れ	

凡例 ○:想定される経年劣化事象 ×:想定不要な経年劣化事象  
A:軽水炉の使用環境上該する部位はない

長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（電気・計装に係わる機械編）（＊）

第1段階スクリーニング						第2段階スクリーニング					
工業材料で想定される経年劣化事象			使用材料ごとに想定される経年劣化事象			停止中スクリーニング			ATENAガイド		
損傷モード	区分	詳細な理由	発生部位と要因	想定要否の検討	経年劣化事象の分類	長期停止期間中の保管機器の使用しない機器に想定される経年劣化事象	保管状態では、摩擦、滑りは発生しない。	保管状態では、摩擦、滑りは発生する。	保管状態であっても想定は必要。適宜、巡回点検等で劣化状況を確認し、必要に応じて補修を行うことで機能回復が可能。	保管状態であっても想定は必要。適宜、巡回点検等で劣化状況を確認し、必要に応じて補修を行うことで機能回復が可能。	
減肉	摩耗	滑り部、摩擦面の塞接部における微視的な凝着に起因する摩耗	○ 切欠タル	進行の程度は材料の組み合わせ、材圧、荷重、速度等で異なるが、回転機器の軸受部等の滑り部が対象となる。	構造上摩擦や滑りが考えられる部位について想定要否	○ 摩耗	×	保管状態では、摩擦、滑りは発生しない。	保管状態では、摩擦、滑りは発生する。	—	
腐食	全面腐食	局部電池作用による、表面の一様な腐食	○ 炭素鋼 低合金鋼 アルミニウム合金 銅合金 黄銅 ケイ素鋼	腐食性の環境にさらされた部位で問題となることが考えられる。腐食性の強い環境及び温度が高い場合に加速される。	防錆剤の注入された環境以外の環境にある部位については想定要否	○ 腐食	○	保管状態であっても想定は必要。適宜、巡回点検等で劣化状況を確認し、必要に応じて補修を行うことで機能回復が可能。	保管状態であっても想定は必要。適宜、巡回点検等で劣化状況を確認し、必要に応じて補修を行うことで機能回復が可能。	屋外設備	
割れ	SCC	応力腐食割れ	○ 材料の腐食感受性と作用応力並びに腐食環境が重なり合った条件で起こる割れ(粒界割れ、貫粒割れを含む)	Mn-Cr合金	タービン発電機用リテーンシングリソルブ材ににおいて、高速回転による応力、弛ばめ応力及び環境における温度・湿度が重量で応力腐食割れが考えられる。	定検中等、リテーンシングリソルブ材に結露を発生させることがありうるので想定要否	○ 応力腐食割れ	○	乾燥空気を封入する等、防湿管路を実施することで結露の防止が可能であるが、保管状態において、結露発生の想定は必要。	乾燥空気を封入する等、防湿管路を実施することなどで結露の防止が可能であるが、保管状態において、結露発生の想定は必要。	タービン発電機(リテーンシングリソルブ)
疲労	疲労割れ	繰返し応力に起因して静的強度より低い応力で生じる破壊	○ アルミニウム合金 球状樹脂 ケイ素鋼 合金鋼等の強度部材	強度部材は、材料、形状、応力及び環境によって影響を受けける。	設計条件や過去の運動実績に基づき工学的判断による評価上厳しい部位について想定要否	○ 疲労	×	保管状態では繰返し応力は発生しない。	保管状態では繰返し応力は発生しない。	—	—
割れ	疲労	フルゲイン が疲労	互いに押しつけられ、接触している2物体が相対的に微小振幅の繰返しすべり運動をしており、さらにに接觸面に外部荷重に対する繰返しが作用した時に生じる疲労損傷	ニッケル基合金	タービン発電機主軸において、材質の組合せ、材料の硬度等で材質によるが疲労損傷することが考えられる。	タービン発電機主軸において、材質の組合せ、材料の硬度等で材質によるが疲労損傷することが考えられる。	○ 疲労	×	使用しない場合は、相対すべりは発生しない。	—	—

凡例 ○：想定される経年劣化事象 ×：想定不要な経年劣化事象

\*：その他一般的な機械的経年劣化については機械編に記載

電気・計装に係わる機械編（1／2）

添付資料①

長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（電気・計装に係わる機械編）（＊）

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準(AESJ-SC-P005:2015)」附属書E 第1段階スクリーニング						日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準(AESJ-SC-P005:2015)」附属書E 第2段階スクリーニング					
第1段階スクリーニング			第2段階スクリーニング			停上中スクリーニング			ATENAガイド		
工業材料で想定される経年劣化事象		軽水炉で考慮すべき事象		使用材料ごとに想定される経年劣化事象		長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象		長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象		長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象	
損傷モード	区分	詳細な事象	定義	要否	理由	発生部位と要因	主要な材料	想定要否の検討	要否	経年劣化事象の分類	理由
その他	緩み	ネジ部等の振動による締結力の低下	○	○	ネジ部及びコイル等締結部が振動によって緩みや導通不良を生じることが考えられる。	鋼合金 炭素鋼 アルミニウム合金	ネジ部及びコイル等締結部が振動によって緩みが予想される箇所について想定要(GALL(2013))	廻り止めの処置がされておらず、長期間再締め付けがされていない部位で、振動によって緩みが予想される箇所について想定要(GALL(2013))	○	緩み	○
											保管状態では基本的に振動が小さく、緩みが生じる可能性は小さいが、通常サイクルよりも振動の影響が著しく大きい環境に設置されている場合は、廻り止めの施工状況に応じて想定が必要。なお、想定される部位がある場合は、起動前点検等で締め付け状態を確認することで、機能回復が可能。

凡例 ○：想定される経年劣化事象 ×：想定不要な経年劣化事象

\*：その他一般的な機械的経年劣化については機械編に記載  
電気・計装に係わる機械編（2／2）

第1段階スクリーニング				第2段階スクリーニング				停上中スクリーニング		ATENAガイド	
工業材料で想定される経年劣化事象		考課すべき事象		使用材料ごとに想定される経年劣化事象		想定要否の検討		長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象		停上中スクリーニング	
損傷モード	経年劣化事象区分	詳細な事象	理由	発生部位と要因	絶縁特性を要求される部位について想定要否	絶縁特性を要求される部位について想定要否	絶縁特性を要求される部位について想定要否	絶縁特性を要求される部位について想定要否	絶縁特性を要求される部位について想定要否	絶縁特性を要求される部位について想定要否	絶縁特性を要求される部位について想定要否
絶縁特性低下	絶縁	熱劣化	熱的要因によつて絶縁物の引き裂やはく離を生じて進展する絶縁性能の低下	○ エバメラル樹脂 ポリカーボネート エチレン PVC EVA等の絶縁物	熱ストレスを受ける絶縁物について発生する可能性がある。	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ エバメラル樹脂 ポリカーボネート エチレン PVC EVA等の絶縁物	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否
	部分放電	固体絶縁に付随するゴミ・埃等による表面汚損又は内面微小ボイドが完全に除去されない状態で高電圧が印加された場合、固体に対して気体中に生じる放電	○	ゴミ・埃等が付着しやすい環境で比較的高電圧を印加される可能性がある。	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ ゴミ・埃等が付着しやすい環境で比較的高電圧を印加される可能性がある。	○ ゴミ・埃等が付着しやすい環境で比較的高電圧を印加される可能性がある。
	トリーケン	絶縁物が比較的肉厚の場合、絶縁物内の異物、空隙部の放電先端の高電界部が固体の固有被覆限界を超えて局部破壊が起こり、それが樹枝状に進展し全路破壊に至る劣化現象	○	比較的高電圧を印加される部位に発生する可能性がある。	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁物表面が湿気・塩分・汚物等にさらされる場合に発生する可能性があるため、想定は必要。	○ 絶縁物表面が湿気・塩分・汚物等にさらされる場合に発生する可能性があるため、想定は必要。
	ラッキング	固体絶縁物表面上の沿面方向に電界が存在するところに炭化導電路を形成するところまで、沿面方向に生じる絶縁性能の低下	○	絶縁物表面が湿気・塩分・汚物等にさらされる場合に発生する可能性がある。	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁物表面が湿気・塩分・汚物等にさらされる場合に発生する可能性があるため、想定は必要。	○ 絶縁物表面が湿気・塩分・汚物等にさらされる場合に発生する可能性があるため、想定は必要。
	放射線劣化	放射線照射による絶縁材料の特性低下	○	高放射線環境下にさらされるケーブル等の絶縁物に発生する可能性がある。	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 絶縁特性を要求される部位について想定要否	○ 高放射線環境下にさらされるケーブル等の絶縁物に発生する可能性がある。	○ 高放射線環境下にさらされるケーブル等の絶縁物に発生する可能性がある。

凡例 ○：想定される経年劣化事象 ×：想定不要な経年劣化事象

## 長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（電気編）

第1段階スクリーニング						第2段階スクリーニング					
工業材料で想定される経年劣化事象			使用材料ごとに想定される経年劣化事象			停止中スクリーニング			ATENAガイド		
損傷モード	区分	定義	主要な材料	発生部位と要因	想定要否の検討	要否	経年劣化事象の分類	要否	理由	想定される設備の例	長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に想定される経年劣化事象
導通不良	導通	接点溶着	熱による導通部接点の溶着	×	A アーチ放電による微少溶解が多数回繰り返されると接点荒れによつて導通不良を起こす現象。	○	電気的な接点機能を要求される部位について想定要	○	導通不良	×	保管状態においては、開閉は行われない。
酸化・塵埃付着	接点損傷	多数回電流開閉による接点損傷	○	リレー接点閉閉器接点等	アーチによる微少溶解が多数回繰り返されると接点荒れによつて導通不良を起こす現象。	—	電気的な接点機能を要求される部位について想定要	○	導通不良	—	—
断線	断線	導線の劣化から局部過熱を生じ、導体自身の材質の溶融によって発生する断線	○	ヒューズ材 ヒータ材	熱伝達機能を要求されるヒータ等、比較的大電流の流れる部位に生ずる可能性がある。	○	電気抵抗による熱エネルギーの伝達機能を要求される部位について想定要	○	断線	×	保管状態においては、電流は流れない。
特性変化	入出力機能	入出力特性低下	伝送器・カーネル式計器・検出器等の使用に伴う入出力特性の低下	○	計測機器	発生部位の特定は困難であるが、計測機器は使用に伴い出入力特性に変化を生じる。	○	特性変化	○	通電や受圧等による負荷を受けた状態で保管している場合は、想定が必要。	—
機能	機能	機能・動作特性低下	長期課電による電気ストレス、機械的摩耗、塵埃等による、機能・動作特性の低下	○	絶縁油 避雷器 避雷子 半導体素子等	長期にわたって電気ストレスを受ける絶縁油や半導体、機械的摩耗などを受けける機械部品に発生する可能性がある。	○	絶縁油、避雷器素子、半導体素子等に想定要	○	保管状態においては、電気ストレス、機械的摩耗の影響はないが、絶縁油に関するもの、離化による特性変化の可能性は否定できなかったため、想定が必要。	—

凡例 ○：想定される経年劣化事象 ×：想定不要な経年劣化事象

A：使用環境上、発熱を考慮した設計となっている。また、過負荷による対策として、保護回路（ヒューズ、ノーヒューズブレーカ）を設けている。

## 長期停止期間中に想定される経年劣化事象

(使用条件の違いによるもの)

## 1. 通常よりも使用頻度が増える場合

影響を受ける経年劣化事象	想定される設備の例	説明
摩耗	ポンプ（駆動部）※ <sup>1</sup>	通常待機している機器を連続運転する等、使用頻度が増大する場合は、劣化の進展傾向が増大する可能性がある。
摩耗及び高サイクル疲労割れ	熱交換器（伝熱管）※ <sup>1</sup>	同上
絶縁特性低下（熱劣化）	ポンプモータ※ <sup>1</sup>	同上

※1 例えば、余熱除去系統(PWR)（原子炉圧力容器内に燃料を保管した状態）、残留熱除去系統/残留熱除去海水系統(BWR)（原子炉冷却運転により運転期間が長くなる場合）

## 2. 通常と異なる運用（低流量での連続運転等）を実施する場合

影響を受ける経年劣化事象	想定される設備の例	説明
腐食（エロージョン）	中間開度で使用する弁 ※ <sup>2, 3</sup>	弁前後の差圧が大きい状態が長時間継続することで発生する可能性がある。
	低吸込圧で使用するポンプ※ <sup>4</sup>	吸込側タンクの圧力が通常より低い状態で運転する場合等、ポンプを低吸込圧で使用することでキャビテーションが発生する可能性がある。
フレッティング疲労	低流量で連続運転するポンプ※ <sup>5</sup>	低流量で運転する場合、主軸にかかる応力が増大する可能性がある。
疲労割れ	通常と異なる運用を実施する系統の配管、弁 ※ <sup>6</sup>	バイパスラインのみの通水等、通常と異なる運用を実施する場合、振動が増大する可能性がある。

④

※2 【事例（海外）】原子炉圧力容器内に燃料を保管した状態において、化学体積制御系統(PWR)の充てんポンプ出口弁を高差圧状態で長期間使用したことによる弁シート面の損傷

④

※3 例えば、残留熱除去海水系統(BWR)

④

※4 【事例（海外）】化学体積制御系統(PWR)の体積制御タンク圧力が低い状態でポンプを長期使用したことによる吸込インペラの損傷

①

※5 例えば、化学体積制御系統(PWR)（原子炉圧力容器内に燃料を保管した状態）

④

※6 【事例（国内）】余熱除去系統(PWR)の定期試験時の通水系統をバイパスラインのみとしたことにより、当該配管に大きな振動が発生したことに伴う割れ(NUCIA  
通番 12494)

長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（コンクリート・鉄骨編）

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年劣化対策実施基準(AESJ-SC-P005:2015)」附属書E						
第1段階スクリーニング				ATENAガイド		
工業材料で想定される経年劣化事象		軽水炉で考慮すべき事象		長期停止期間中に想定される経年劣化事象		停止中スクリーニング
損傷モード	経年劣化要因	主要材料	発生部位と要因	想定要否の検討	経年劣化事象の分類	想定される設備の例
コンクリート	熱、コンクリートの強度低下	コンクリート	高温となる部位 コンクリートが高温になると、コンクリート中の水分の強散に伴う乾燥による微細ひび割れ、あるいは水分の移動によって強度低下が生じる。	○ 高温となる部位について想定要否	强度低下(熱)	× 最高温度に対する評価であり評価対象部位は、高温となる内部コンクリートの炉ベデスタル、一次遮蔽壁(BWR)であるが、停止中においては、運転時のように熱影響を受けない、ことから、運転時よりも高温になることはない。
放射線照射	中性子線、ガンマ線などの過度の放射線照射を受けた場合には、コンクリートの強度低下が起こる可能性がある。	コンクリート	過度の放射線照射を受ける部位 コンクリートが過度の放射線照射を受けた場合には、中性子線照射やガンマ線照射による水分逸散などによってコンクリートの強度低下が起こる可能性がある。	○ 過度の放射線照射を受ける部位について想定要否	强度低下(放射線照射)	× 累積照射量に対する評価であり、評価対象部位は、照射の影響を受ける内部コンクリートの一次遮蔽壁(PWR)、原子炉ベデスタル、一次遮蔽壁(BWR)であるが、停止中においては、該分製反応が起らなければ、から、燃料からの放射線の影響を受けない。
中性化	大気中の二酸化炭素がコンクリートと接触することによってコンクリート中の水酸化カルシウムと反応しアルカリ性を失う中性化が表面から進行し、鉄筋を腐食させる。	コンクリート	全コンクリート構造物 コンクリートは空気中の二酸化炭素の作用を受けると、表面から徐々にそのアルカリ性を失い中性化する。中性化がコンクリートの内部に進行し、鉄筋を保護する能力（アルカリ性）が失われると、鉄筋はコンクリート中の水分や酸素の作用によつて腐食し始める。鉄筋の腐食により体積膨張によってコンクリートにひび割れやはく落が生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。	○ コンクリート構造物となる事象であり想定要否	○ 中性化の進展は、環境条件（二酸化炭素濃度、温度、相対湿度など）の影響を受けるため、停止中においても、運転中と同じ部材の経年劣化を想定する必要がある。ただし、停止中は運転中と比べて環境条件が大きく変わるものではなく、運転中よりも中性化的進展が促進される状況ではない。	全コンクリート構造物 ②

凡例 ○：想定される経年劣化事象 ×：想定不要な経年劣化事象

## 長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（コンクリート・鉄骨編）

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年劣化対策実施基準(AESJ-SC-P005:2015)」附属書E						
第1段階スクリーニング				第2段階スクリーニング		
工業材料で想定される経年劣化事象		塩水貯水槽で考慮すべき事象		使用材料ごとに想定される経年劣化事象		長期停止期間中に想定される経年劣化事象
損傷モード	経年劣化要因	主要材料	発生部位と要因	想定要否の検討	経年劣化事象の分類	理由
コンクリート	塩分浸透	コンクリート中に塩化物が存在することによって鉄筋の不動態膜が破壊され腐食・錆の発生に至る。	○	海水中の塩分の飛来を受ける部位について想定要否	强度低下(塩分浸透)	○ 塩分浸透による鉄筋腐食の進展は、環境条件(塩化物イオン濃度、温度、相対湿度などの影響を受けるため、停止中においても、運転中と同じ部位の経年劣化を想定する必要がある。ただし、屋外では運転中と比べて環境条件が変わるものではなく、運転中よりも塩分浸透による鉄筋腐食の進展が促進される状況ではない。 ②
コンクリートの強度低下		コンクリート表面の不動態被膜を破壊し、腐食を促進させる。				
アルカリ骨材反応	コンクリート中の水酸化アルカリと反応性骨材との反応による膨張を起こしひび割れに至る。	コンクリート	全コンクリート構造物 反応性骨材の反応は、ある量の反応性骨材の存在、硬化体中の細孔の中の十分な水酸化アルカリ溶液の存在、コンクリートが多いといふことによつて発生する。この劣化は、コンクリート打設後の比較的早い時期に生じる。	○ 反応性骨材を使用していないことを確認していない場合は想定要	強度低下(アルカリ骨材反応)	○ アルカリ骨材反応の進展は、使用材料および環境条件(温度、湿度などの影響を受けるため、運転中と同じ部位の経年劣化を想定する必要がある。ただし、停止中は運転中と比べて環境条件が大きく変わるものではなく、運転中よりもアルカリ骨材反応の進展が促進される状況ではない。 ②
	反応性骨材を使用している場合想定不要			×	× 運転時と環境条件が変わるものではない。	—

凡例 ○：想定される経年劣化事象 ×：想定不要な経年劣化事象

長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（コンクリート・鉄骨編）

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準(AESJ-SC-P005:2015)」附属書E						
第1段階スクリーニング				第2段階スクリーニング		
工業材料で想定される経年劣化事象		軽水炉で考慮すべき事象		使用材料ごとに想定される経年劣化事象		
損傷モード	経年劣化要因	主要材料	発生部位と要因	想定要否の検討	要否	経年劣化事象の分類
コンクリート	機械振動	コンクリート	機械基礎コンクリート 機械振動によってコンクリート構造物が長期間にわたり繰返し荷重を受けると、ひび割れが生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。	機械振動を受ける部位について 想定要	○	强度低下(機械振動)
コンクリートの強度低下		○				
凍結融解		コンクリート	コンクリート中の水分が凍結すると、水の凍結膨張に見合う水分がコンクリート中を移動し、この際に水圧が生じる。この繰返しによってひび割れ、表面部のはく離が生じ、破壊に至る。	立地地点が凍結融解作用のおそれのあると判断される場合は想定要 ・凍結融解作用のおそれのある地点の知見としては、一般社団法人 日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5 鉄筋コンクリート工事 (2009年) 解説図26.1 (凍害危険度の分布図) があり、北海道・東北地方については想定要	○	强度低下(凍結融解)
				立地地点が凍結融解作用のおそれがないと判断される場合は想定不要	×	

長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（コンクリート・鉄骨編）

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準(AESJ-SC-P005:2015)」附属書E							
第1段階スクリーニング			ATENAガイド				
工業材料で想定される経年劣化事象		軽水炉で考慮すべき事象	使用材料ごとに想定される経年劣化事象		停止中スクリーニング		
損傷モード	経年劣化要因	要否	主要材料	発生部位と要因	想定要否の検討	経年劣化事象の分類	
コンクリートの強度低下	化学的侵食	○	コンクリート	化学物質の作用を受ける部位 コンクリートが侵食を受け劣化する現象。 また、硫化水素雰囲気では、 バクテリアの作用などで酸化され、 コンクリートが劣化する現象。	地下部コンクリートの侵食に対するなどの对策を講じている。 温泉地や化学工場などからの有害な化学物質の影響ではなく、 化学物質やバクテリアの作用などで劣化は生じないものと考えられることがから想定不要 ・酸性雨について、雨水の滞留によつて長時間接触することはなく問題ないことから想定不要	×	長期停止期間中に想定される経年劣化事象 想定される設備の例
(乾燥) 収縮	通常状態で使用されるコンクリート中の自由水の逸散による乾燥によりひび割れが発生する。	○	コンクリート	全コンクリート構造物 硬化中のコンクリートから、水分が乾燥に伴い逸散し、収縮する。	乾燥収縮によるひび割れは一般建築物における壁などの薄い部材において問題となることから想定不要	×	運転時と環境条件が変わるものではない。
風化	海洋環境、強酸や高濃度の硫酸根との接触、あるいは凍結融解による環境などの特別な劣化促進因子にさらされる環境を除外して、通常の使用環境で、コンクリート中のセメント水和物が周囲の水(雪融け水などの融水)に溶解して組織が壊となることでコンクリートの強度低下の可能性がある。	○	コンクリート	地下部コンクリートに存在する水にセメント地下部に溶解する組織が壊となり強度低下の可能性がある。	軟水など成分濃度の低い水が、河川のように常に新しく供給されるような環境において、このような環境にさらされていない部位については、想定不要	×	運転時と環境条件が変わるものではない。
日射	コンクリート表面の温度変動による膨張・収縮現象が生じる強度低下につながる可能性がある。	○	コンクリート	地上部コンクリート構造物 コンクリート表面の温度変動によって膨張・収縮現象が生じ、コンクリートの強度低下が生じる。	影響は軽微であることから想定不要	×	運転時と環境条件が変わるものではない。

凡例 ○：想定される経年劣化事象 ×：想定不要な経年劣化事象

## 長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（コンクリート・鉄骨編）

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年劣化対策実施基準(AESJ-SC-P005:2015)」附属書E						
第1段階スクリーニング			第2段階スクリーニング			
工業材料で想定される経年劣化事象	軽水炉で考慮すべき事象		使用材料ごとに想定される経年劣化事象			長期停止期間中に想定される経年劣化事象
	主要材料	発生部位と要因	想定要否の検討	要否	経年劣化事象の分類	
損傷モード 緊張力低下	コンクリートの乾燥収縮やクリープにより、時間の経過とともに体積が変化し、緊張力が低下する可能性がある。	○ 理由 コンクリートは、コンクリートの乾燥収縮やクリープにより、時間の経過とともに体積を変化させ、テンドンの緊張力が低下する可能性がある。	プレストレスコンクリートのプレンドン等に想定要(GALL(2013))	○ 緊張力の低下	○ ② 運転時と環境条件(温度など)が変わるものの中でも、テンドンの緊張力低下は進展するため、運転中同じ部位を評価する必要がある。ただし、運転中より緊張力低下の進展が促進される状況ではない。	○ 運転時と環境条件(温度など)が変わるものの中でも、テンドンの緊張力低下は進展するため、運転中と同じ部位を評価する必要がある。ただし、運転中より緊張力低下の進展が促進される状況ではない。
熱	コンクリートが周辺環境から伝熱や放射線照射による内部発熱を受けると、コンクリート中の水分が逸散し、放射線に対する遮蔽能力が低下する可能性がある。	○ 理由 コンクリートが周辺環境からの伝熱や放射線照射による内部発熱を受けると、コンクリート中の水分が逸散し、放射線に対する遮蔽能力が低下する可能性がある。	遮蔽機能を要求され高温となる部材において想定要	○ 遮蔽能力低下(熱)	○ ② 最高温度に対する評価であり、評価対象部材は遮蔽能が要求される部位のうち、高温となる内部コンクリートの一次遮蔽壁(PWR)、ガバメント遮蔽へい壁、一次遮蔽壁(BWR)であるが、停止中においては運転時のような熱影響を受けないことが、運転時よりも高温になることはない。	○ ② 最高温度に対する評価であり、評価対象部材は遮蔽能が要求される部位のうち、高温となる内部コンクリートの一次遮蔽壁(PWR)、ガバメント遮蔽へい壁、一次遮蔽壁(BWR)であるが、停止中においては運転時のような熱影響を受けないことが、運転時よりも高温になることはない。

長期停止期間中に想定される経年劣化事象一覧表（コンクリート・鉄骨編）

日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年劣化対策実施基準(AESJ-SC-P005:2015)」附属書E							
第1段階スクリーニング			第2段階スクリーニング				
工業材料で想定される経年劣化事象		要否 否の 理由	使用材料ごとに想定される経年劣化事象		要否 否の 理由	長期停止期間中に 想定される経年劣化事象 ○ 腐食の進展は、環境条件 中においても、運転中と同 じ部位の経年劣化を想定 する必要がある。ただし、 停止中には運転中と比べて 環境条件が大きく変わると のではなく、運転中よりも 腐食の進展が促進される 状況ではない。 ②	
損傷 セト	経年劣化 要因		主要 材料	発生部位と要因			
鉄骨 の強度 低下	腐食	○ 鉄は一般に大気中の酸素、水分等と化学反応を起こして腐食する。海塩飛沫等による腐食が促進され、さらには断面欠損が進行すると、鉄骨の強度低下につながる可能性がある。	鉄骨	全鉄骨構造物 鉄は一般に大気中の酸素、水分等と化学反応を起こして腐食する。海塩飛沫等によつて腐食が促進され、さらに断面欠損が進行すると、鉄骨の強度低下につながる可能性がある。	○ 鉄骨構造物に対して問題となる事象であり想定要否の検討	○ 鉄骨の強度低下(腐食)	○ 原子炉建屋(上屋鉄骨) 原子炉補助建屋(上屋鉄骨) タービン建屋(上屋鉄骨) 排気筒
疲労	繰返し荷重によって疲労が蓄積し、強度が低下する。	○	鉄骨	繰返し荷重が継続的に加わる部位 風等の繰返し荷重によって金属疲労を起こし、強度低下に至る可能性がある。	○ 排気筒など風による共振現象に起因する繰返し荷重を受けける部位について想定要否の検討	○ 鉄骨の強度低下(疲労)	○ 疲労の進展は、環境条件 中においても、運転中と同じ部位の経年劣化を想定する必要がある。ただし、評価対象部位は屋外であり、停止中は運転中と比べて環境条件が変わるものではなく、運転中よりも疲労の進展が促進される状況ではない。
化学的腐食	薬品等の浸入によって鉄部が発発錆するところで、鉄骨の強度低下につながる可能性がある。	○	鉄骨	全鉄骨構造物 薬品等の浸入により鉄部が発発錆し、鉄骨の強度低下が生じる。	×	×	×

凡例 ○：想定される経年劣化事象 ×：想定不要な経年劣化事象

## 別添 A

### プラント運転期間に影響する可能性がある取替困難な構築物、系統及び機器の 経年劣化事象及び保全ポイント

長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に影響を及ぼさないように保全活動を行うことを確実にするため、別添 A では、長期停止期間中における経年劣化の進展がプラント運転期間に影響する可能性がある取替困難な機器・構造物を対象に、長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に及ぼす影響と保全ポイントを示す。

#### 1. プラント運転期間に影響する可能性がある取替困難な構築物、系統及び機器

##### 1.1 抽出結果

以下の機器・構造物を、経年劣化事象及び保全ポイントの整理対象とする。

- ・原子炉圧力容器
- ・原子炉格納容器
- ・コンクリート構造物

##### 1.2 留意事項

###### ② (1) 前提条件

長期停止期間中の経年劣化影響有無の整理にあたり前提として定めた機器・構造物の使用環境を表 1.2-1 に示す。

なお、影響有無の整理にあたり、表 1.2-1 以外で個別に機器・構造物の使用環境の前提条件を定める必要がある場合は、別添 A の中に個別に補足説明を入れる。

###### ① (2) 対象部位

1.1 節に掲げる機器・構造物のうち、例えば原子炉圧力容器の場合、スタッドボルト、0 リングのように、取替可能なものを含む部位で構成される。このため、第 2, 3 章においては、取替困難な部位に対象を絞り、経年劣化事象及び保全ポイントの整理を行う。

(本頁以下余白)

② 表 2.1-1 長期停止期間中の経年劣化影響有無の整理にあたっての前提条件（使用環境）

		<u>前提条件 (PWR/BWR 共通)</u>
<u>原子炉圧力容器</u>	<u>内部流体</u>	<u>原子炉冷却材</u>
	<u>温度</u>	<u>100°C未満</u>
	<u>温度・圧力変動</u>	<u>大きな変動なし</u>
	<u>放射線照射</u>	<u>原子炉運転に伴う照射の影響を受けない</u>
<u>原子炉格納容器</u>	<u>内部雰囲気</u>	<u>空気 (常温・常圧)</u>
<u>コンクリート構造物</u>	<u>温度</u>	<u>運転時のような周辺機器からの高い熱の影響を受けない</u>
	<u>放射線照射</u>	<u>原子炉運転に伴う照射の影響を受けない</u>
	<u>機械振動</u>	<u>長期停止期間中の機器の使用状態を踏まえ個別に考慮する</u>

(本頁以下余白)

## 2. 原子炉圧力容器

### 2.1 原子炉圧力容器 (PWR)

PLM 学会標準及び 2019 年末までに国内既設プラントにおいて作成された高経年化技術評価書等を元に、原子炉圧力容器のうち、取替困難な部位に想定される経年劣化事象を整理した結果を表 2.1-1 に、長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に及ぼす影響と保全ポイントを整理した結果を表 2.1-2 示す。また、原子炉圧力容器 (PWR) の構造の例を図 2.1-1 に示す。

表 2.1-1 原子炉圧力容器 (PWR) に想定される経年劣化事象

部位 (※ 1)	材料 (※ 1)	経年劣化事象 (※ 1)
上部胴、下部胴、下部鏡	低合金鋼 (ステンレス鋼クラッド)	低サイクル疲労
		中性子照射脆化
		クラッド下層部のき裂
上部胴フランジ	低合金鋼 (ステンレス鋼クラッド)	ピッティング
		低サイクル疲労
		クラッド下層部のき裂
冷却材入口管台、冷却材出口管台	低合金鋼 (ステンレス鋼クラッド) [セーフエンドはステンレス鋼、溶接金属は 600 系ニッケル基合金] (※ 2)	低サイクル疲労
		応力腐食割れ (溶接金属)
		クラッド下層部のき裂
安全注入管台 (※ 3)	低合金鋼 (ステンレス鋼クラッド) [セーフエンドはステンレス鋼、溶接金属は 600 系ニッケル基合金]	低サイクル疲労
		応力腐食割れ (溶接金属)
		クラッド下層部のき裂
炉内計装筒	600 系ニッケル基合金 [セーフエンドはステンレス鋼、溶接金属は 600 系ニッケル基合金] (※ 4)	低サイクル疲労
		応力腐食割れ (溶接金属を含む)
炉心支持金物	600 系ニッケル基合金 (※ 4)	低サイクル疲労
		応力腐食割れ (溶接金属を含む)
容器支持金物	低合金鋼	低サイクル疲労

①

(※ 1) : 以下の方針で記載する。(以下の表においても同じ)

- ・ 部位 : PLM 学会標準 (2015) の附属書 A の「部位」で示されているものを記載する。
- ・ 材料 : 既設プラントで採用されている材料の実績を元に記載する。
- ・ 経年劣化事象 : 2019 年末までに既設プラントにおいて作成された高経年化技術評価書の実績を元に記載する。(記載の網羅性の観点から、個別プラント毎で採用している材料等を踏まえると想定不要な経年劣化事象も記載している)

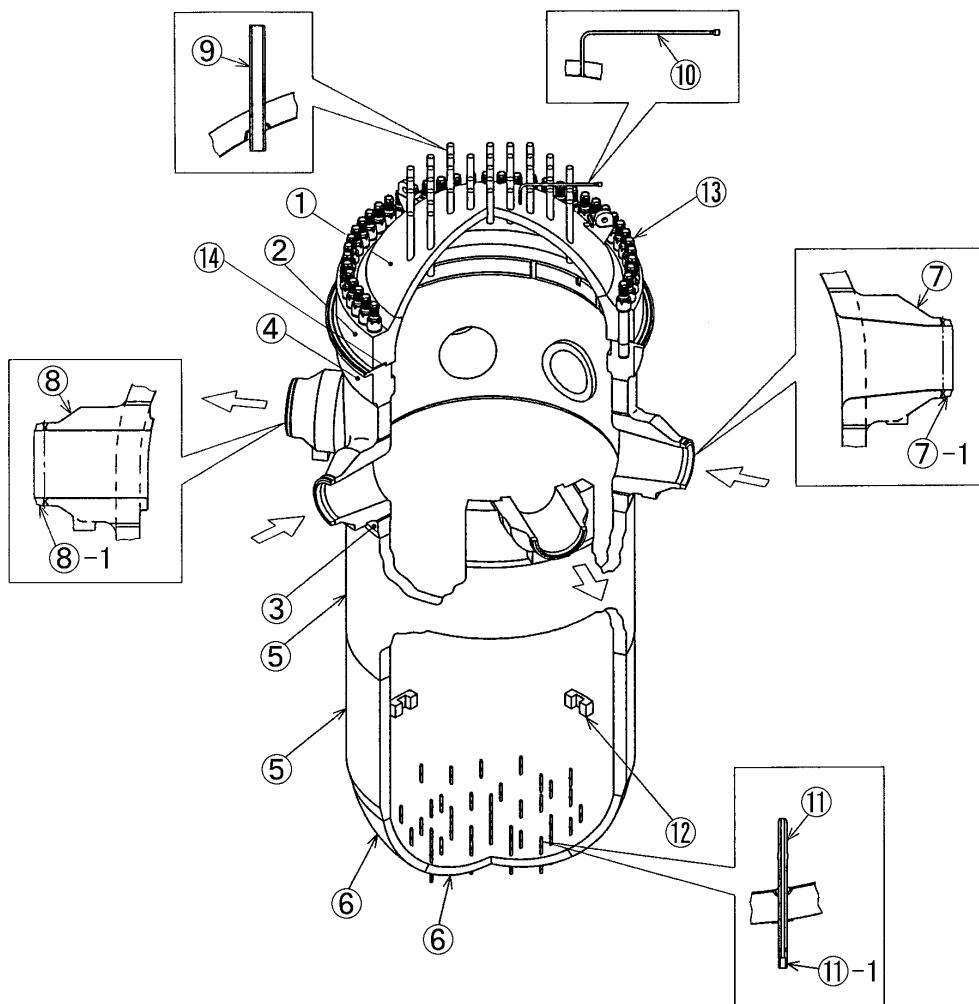
(※ 2) : 溶接金属に 690 系ニッケル基合金を使用しているプラント又は溶接金属の接液部に 690 系ニ

- ニッケル基合金クラッド施工を行っているプラントもある。  
(※3) : 安全注入管台を有していないプラントもある。  
(※4) : 溶接金属を含む材料に 690 系ニッケル基合金を使用しているプラントもある。

No.	部 位
①	上 蓋 (※ 1)
②	上蓋フランジ (※ 1)
③	上 部 脇
④	上部脇フランジ
⑤	下 部 脇
⑥	下 部 鏡
⑦	冷却材入口管台
⑦-1	セーフエンド
⑧	冷却材出口管台
⑧-1	セーフエンド

No.	部 位
⑨	蓋用管台 (※ 1)
⑩	空気抜用管台 (※ 1)
⑪	炉内計装筒
⑪-1	セーフエンド
⑫	炉心支持金物
⑬	スタッドボルト (※ 1)
⑭	○リング (※ 1)



(※ 1) : 取替可能な部位

図2.1-1 原子炉圧力容器 (PWR) の構造の例

表 2.1-2 原子炉圧力容器 (PWR) に対する長期停止期間中の経年劣化影響と保全ポイント

経年劣化事象	想定される部位	長期停止期間中の経年劣化影響		長期停止期間中の保全ポイント	備考
		影響有無	説明		
低サイクル疲労	冷却材入口管台等	無②	停止期間中は大きな圧力・温度変動がない	—	
中性子照射脆化	下部胴等	無②	停止期間中は放射線の影響を受けない	—	
応力腐食割れ	冷却材入口管台等	無①	停止期間中の保有水（一次冷却材）の温度は100°C未満と低く、一次冷却材を保有した状態では応力腐食割れの発生、進展の可能性は極めて小さなが、水質管理を適切に行うことには必要（※1）（※2）	水質管理を適切に行う（塩素イオン濃度等が適正な水準に維持されていることを適宜確認する） ① （※1）：国内プラントにおいては、現在、原子炉圧力容器内に一次冷却材を保有した状態での保管が （※2）：経年劣化影響技術レポート 〔(2) 応力腐食割れ-5) プラント長期停止の影響〕参照	
クラック下層部のき裂	下部胴等	無②	国内プラントでは、製作時に溶接入熱を管理することで、き裂の発生を防止している	—	

経年劣化事象	想定される部位	長期停止期間中の経年劣化影響		長期停止期間中の保全ポイント	備考
		影響 有無	説明		
ピッティング	上部胴フランジ	無① ②	上蓋を閉止している場合は、 <u>フランジシール部が狭隘部となり、ピッティングが想定される</u> 上蓋を開放して保管している場合は狭隘部が存在しないた めピッティングの想定は不要 だが、ステンレス鋼クラッドがないフランジ面に対して は、劣化（発錆）の発生を抑制する保管管理が必要	ステンレス鋼クラッドがない フランジ面に養生を施して保管する また、通常保全に復帰する場合には、フランジ面の点検を実施する	

【凡例】

- 有：長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に影響を及ぼすもの
- 無①：長期停止期間中の劣化進展が僅かである、もしくは停止期間中の保全活動により機能維持・回復が可能であり、プラント運転期間に影響がないと言えるもの
- 無②：長期停止期間中に劣化が発生、進展しない、または当該設備に要求される機能に対する影響が極めて小さい劣化であるため、プラント運転期間に影響がないと言えるもの


## 2.2 原子炉圧力容器（BWR）

PLM 学会標準及び 2019 年末までに国内既設プラントにおいて作成された高経年化技術評価書等を元に、原子炉圧力容器のうち、取替困難な部位に想定される経年劣化事象を整理した結果を表 2.2-1 に、長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に及ぼす影響と保全ポイントを整理した結果を表 2.2-2 に示す。また、原子炉格納容器（BWR）の構造の例を図 2.2-1 に示す。

表 2.2-1 原子炉圧力容器（BWR）に想定される経年劣化事象

部位	材料	経年劣化事象
上鏡、下鏡、胴	低合金鋼、 低合金鋼（ステンレス鋼クラッド、高ニッケル合金クラッド）	低サイクル疲労 中性子照射脆化 クラッド下層部き裂 腐食（全面腐食（※1）、孔食）
	低合金鋼 (ステンレス鋼クラッド、高ニッケル合金クラッド)	低サイクル疲労 クラッド下層部のき裂 腐食（隙間腐食、孔食）
	炭素鋼、 低合金鋼	低サイクル疲労 腐食（FAC 及び全面腐食）
	炭素鋼、低合金鋼（ステンレス鋼クラッド）	低サイクル疲労 クラッド下層部き裂
ノズル、 セーフエンド、 貫通部シール、 ティ	ステンレス鋼、高ニッケル合金	低サイクル疲労 応力腐食割れ（溶接金属を含む）
	ステンレス鋼、高ニッケル合金	低サイクル疲労 応力腐食割れ（溶接金属を含む）
スタッドボルト	低合金鋼	腐食（全面腐食） 低サイクル疲労
	—	（消耗品・定期取替品）
スタビライザブラケット、 スタビライザ	炭素鋼、 低合金鋼	低サイクル疲労 腐食（全面腐食） 摩耗
	炭素鋼	腐食（全面腐食）
	ステンレス鋼	応力腐食割れ（溶接金属を含む）
支持スカート	低合金鋼	低サイクル疲労 腐食（全面腐食）
	低合金鋼、 炭素鋼	腐食（全面腐食）

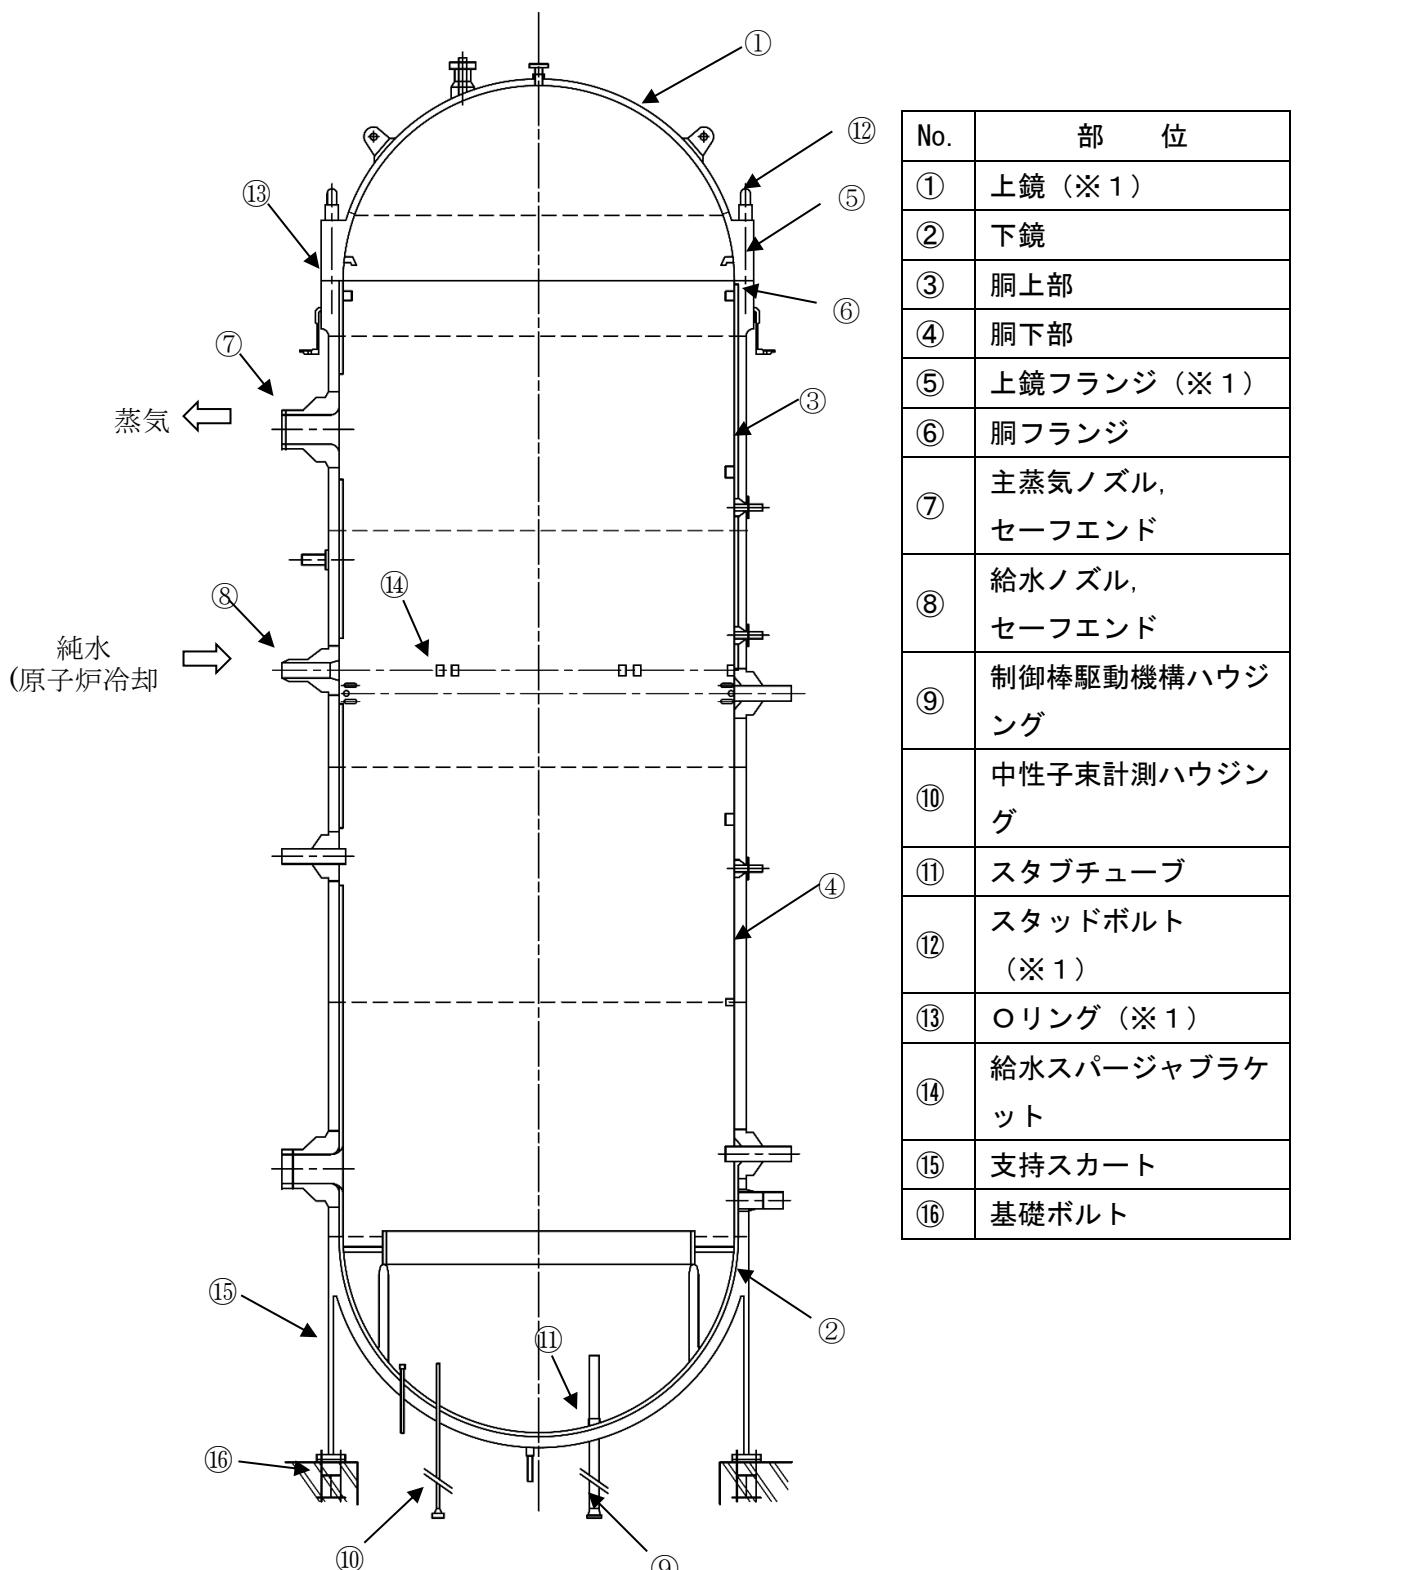（※1）腐食（全面腐食）は、クラッドが内面に施されていない箇所が対象。



（※1）：取替可能な部位

図 2.2-1 原子炉圧力容器（BWR）の構造の例

表 2.2-2 原子炉圧力容器 (BWR) に対する長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に及ぼす影響と保全ポイント

経年劣化事象	想定される部位	長期停止期間中の経年劣化影響		長期停止期間中の保全ポイント	備考
		影響有無	説明		
低サイクル疲労	ノズル、 セーフエンド等	無②	停止期間中は大きな圧力・温度変動がない	—	
中性子照射脆化	胴部（炉心領域部）	無②	停止期間中は放射線の影響を受けない	—	
応力腐食割れ	計装ノズル等	無①	停止期間中の保有水（原子炉冷却材）の温度は100°C未満と低く、原子炉冷却材を保有した状態では応力腐食割れの発生、進展の可能性は極めて小さいが、水質管理を適切に行うことは必要（※1）（※2）	水質管理を適切に行う（塩化物イオン濃度等が適正な水準に維持されていることを適宜確認する）	(※1)：国内プラントにおいては、現在、原子炉圧力容器内に原子炉冷却材を保有した状態での保管 (※2)：経年劣化影響技術レポート「(2) 応力腐食割れ-5] プラント長期停止の影響」参照
クラッド下層部のき裂	胴部等	無②	国内プラントでは、製作時に溶接熱を管理することで、き裂の発生を防止している	—	

経年劣化事象	想定される部位	長期停止期間中の経年劣化影響		長期停止期間中の保全ポイント	備考
		影響 有無	説明		
腐食 (FAC 及び全面腐食)	主蒸気ノズル等	無①	停止期間中は内部流体の温度が 100°C 未満と低く、蒸気が高速で流れる環境ではないことから、FAC 及び全面腐食が発生する可能性は小さいが、水質管理を適切に行なうことは必要。	水質管理を適切に行なう (塩化物イオン濃度等が適正な水準に維持されていることを適宜確認する)	(※ 1) : 経年劣化影響技術レポート [(1) 腐食-3] プラント長期停止の影響 参照
腐食 (全面腐食)	基礎ボルト	③ 無①	停止期間中も著しく腐食が進行するような環境ではなく、停止期間中の目視点検の結果においても有意な腐食は発生していないが、今後も空調運転を継続する等、格納容器内の環境を維持することは必要な要。	空調運転等で格納容器内の環境を維持するとともに、必要に応じて目視点検により健全性を確認する。	
摩耗 (摺動部)	スタビライザブラケット、スタビライザ	無②	当該部は地震時のみ摺動するものであり、長期停止中に摩耗が発生する可能性は極めて小さい。	—	

**【凡例】**

有：長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に影響を及ぼすもの  
無①：長期停止期間中の劣化の進展が僅かである、もしくは停止期間中の保全活動により機能維持・回復が可能であり、プラント運転期間に、

影響がないと言えるものの  
無②：長期停止期間中に劣化が発生、進展しない、または当該設備に要求される機能に対する影響が極めて小さい劣化であるため、プラント運転期間に影響がないと言えるもの

### 3. 原子炉格納容器

#### 3.1 原子炉格納容器（PWR）

PLM 学会標準及び 2019 年末までに国内既設プラントにおいて作成された高経年化技術評価書等を元に、原子炉格納容器（PWR）のうち、取替困難な部位に想定される経年劣化事象を整理した結果を表 3.1-1 に、長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に及ぼす影響と保全ポイントを整理した結果を表 3.1-2 に示す。また、原子炉格納容器の構造の例を図 3.1-1 および図 3.1-2 に示す。


表 3.1-1 原子炉格納容器（PWR）に想定される経年劣化事象（※ 1）

部位	材料	経年劣化事象
トップドーム部 (※ 2)	炭素鋼	腐食
		疲労割れ
円筒部（※ 2）	炭素鋼	腐食
		疲労割れ
コンクリート埋設部（スタッド含む）（※ 2）	炭素鋼	腐食
		疲労割れ

（※ 1）：プレストレストコンクリート製原子炉格納容器（以下「PCCV」という。）のうち、鉄筋コンクリートについては、「4. コンクリート構造物」で取り扱う。

（※ 2）：PCCV の場合は、ライナープレート及びライナーアンカに相当。

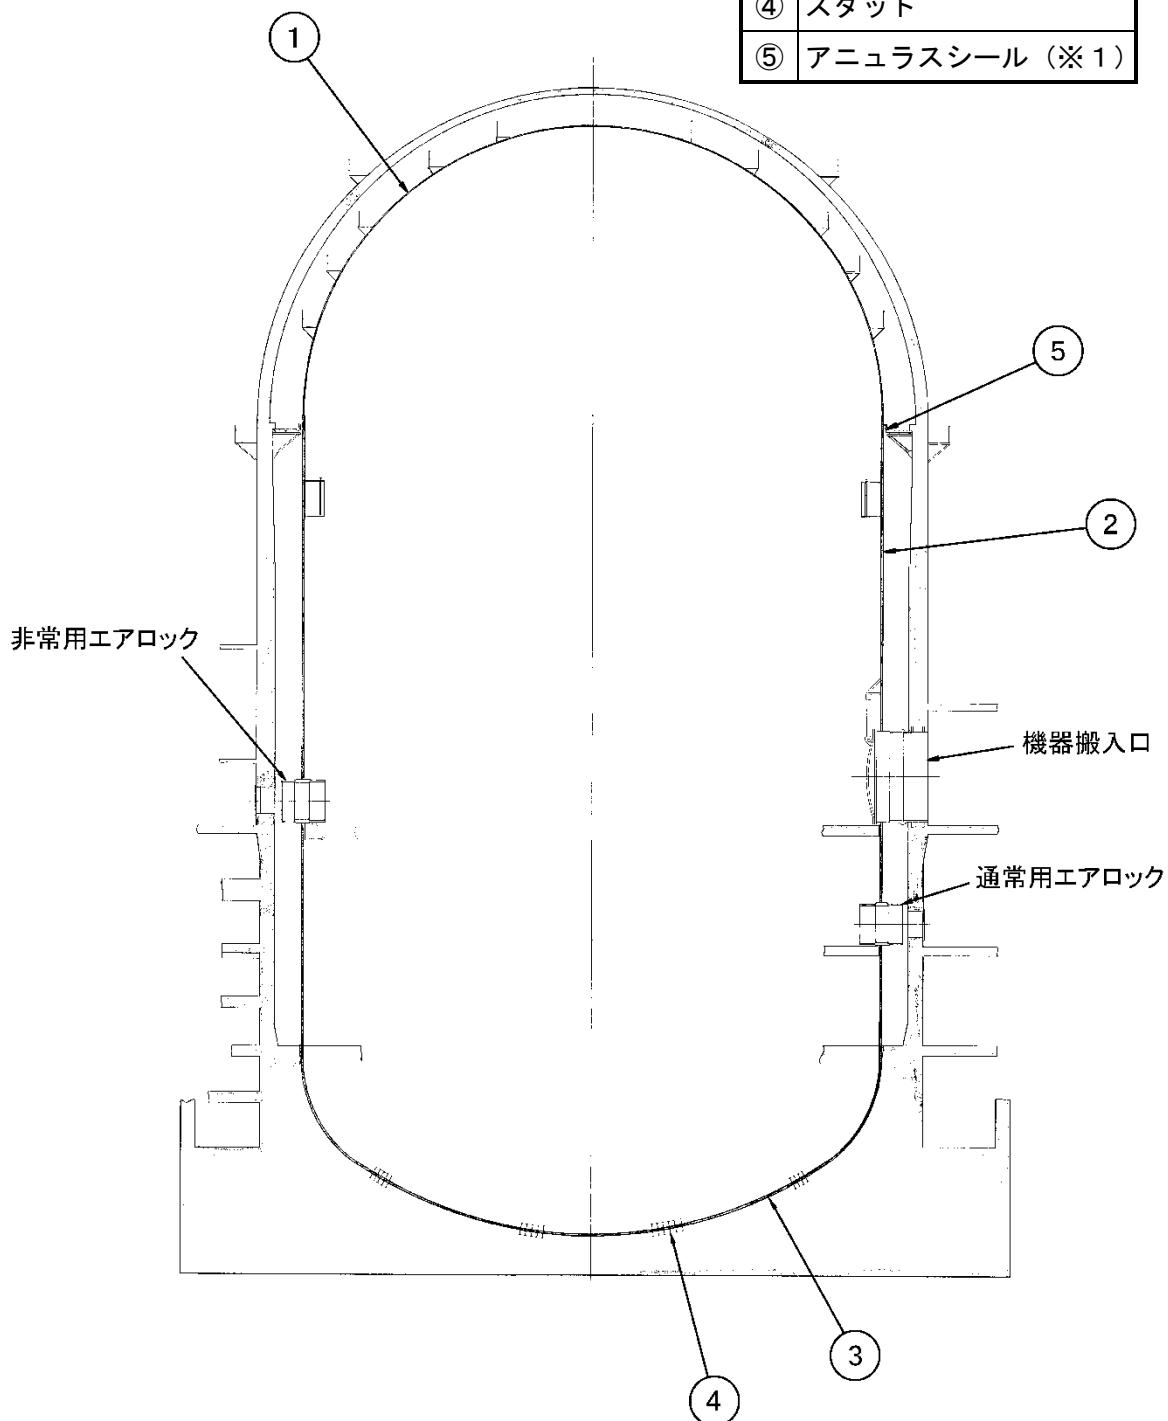No.	部 位
①	トップドーム部
②	円筒部
③	コンクリート埋設部
④	スタッド
⑤	アニュラスシール（※ 1）



(※ 1) : 取替可能な部位

図 3.1-1 原子炉格納容器の構造（鋼製の例）

表 3.1-2 原子炉格納容器（PWR）に対する長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に及ぼす影響と保全ポイント

経年劣化事象	想定される部位	長期停止期間中の経年劣化影響		長期停止期間中の保全ポイント	備考
		影響有無	説明		
疲労割れ	トップドーム部等	無②	運転中、停止期間中ともに大きな圧力・温度変動を受けない	—	
腐食	トップドーム部、円筒部	無①	鋼板の内面および外面（POCV の場合はライナープレートの大気接触部）に塗装を施しており、塗膜の健全性を維持することで、停止期間中の腐食の発生を防止できる	適宜塗膜の健全性を目視点検により確認し、必要に応じて再塗装を実施する	
腐食	コンクリート埋設部（スタッフド含む）	無②	コンクリート内の水酸化カルシウムにより強アルカリ環境を形成しており、鉄表面は不動態化しているため、腐食速度としては極めて小さい	—	

【凡例】

有：長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に影響を及ぼすものの

無①：長期停止期間中の劣化進展が僅かである、もしくは停止期間中の保全活動により機能維持・回復が可能であり、プラント運転期間に影響がないと言えるものの

無②：長期停止期間中に劣化が発生、進展しない、または当該設備に要求される機能に対する影響が極めて小さい劣化であるため、プラント運転期間に影響がないと言えるものの

### 3.2 原子炉格納容器（BWR）


PLM 学会標準及び 2019 年末までに国内既設プラントにおいて作成された高経年化技術評価書等を元に、原子炉格納容器（BWR）のうち、取替困難な部位に想定される経年劣化事象を整理した結果を表 3.2-1 に、長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に及ぼす影響と保全ポイントを整理した結果を表 3.2-2 に示す。また、原子炉格納容器の構造の例を図 3.2-1 及び図 3.2-2 に示す。

表 3.2-1 原子炉格納容器（BWR）に想定される経年劣化事象

部位	材料	経年劣化事象
ドライウェル (上鏡、円筒胴、球形胴、ベント管) (※1)	炭素鋼	腐食
(トップヘッド、円錐部) (※2)		
サプレッションチェンバ (円筒部) (※1) (※2)	炭素鋼	腐食
サンドクッシュョン部（鋼板） (※1) (※2)	炭素鋼	腐食
スプレイヘッダ、ベントヘッダ、ダウ ンカマ等 (※1)	炭素鋼	腐食
トーラス部 (※1)	炭素鋼	腐食
ベント管ベローズ (※1)	ステンレス鋼	疲労割れ
ベント管 (※1) (※2)	炭素鋼	腐食
真空破壊弁 (※1) (※2)	炭素鋼	腐食
主フランジボルト (※1) (※2)	低合金鋼	腐食
ダイヤフラムフロアーシールベローズ (※1) (※2)	ステンレス鋼	疲労割れ
	Iチタン® ハーフレンゴム	劣化（硬化）
フランジガスケット (※1) (※2)	—	(消耗品・定期取替品)
スタビライザ、シララグ (※1) (※ 2)	炭素鋼、 低合金鋼	腐食 摩耗
基礎ボルト (※1) (※2)	低合金鋼	腐食

※1：原子炉格納容器（Mark-I 改）の構造に対する部位

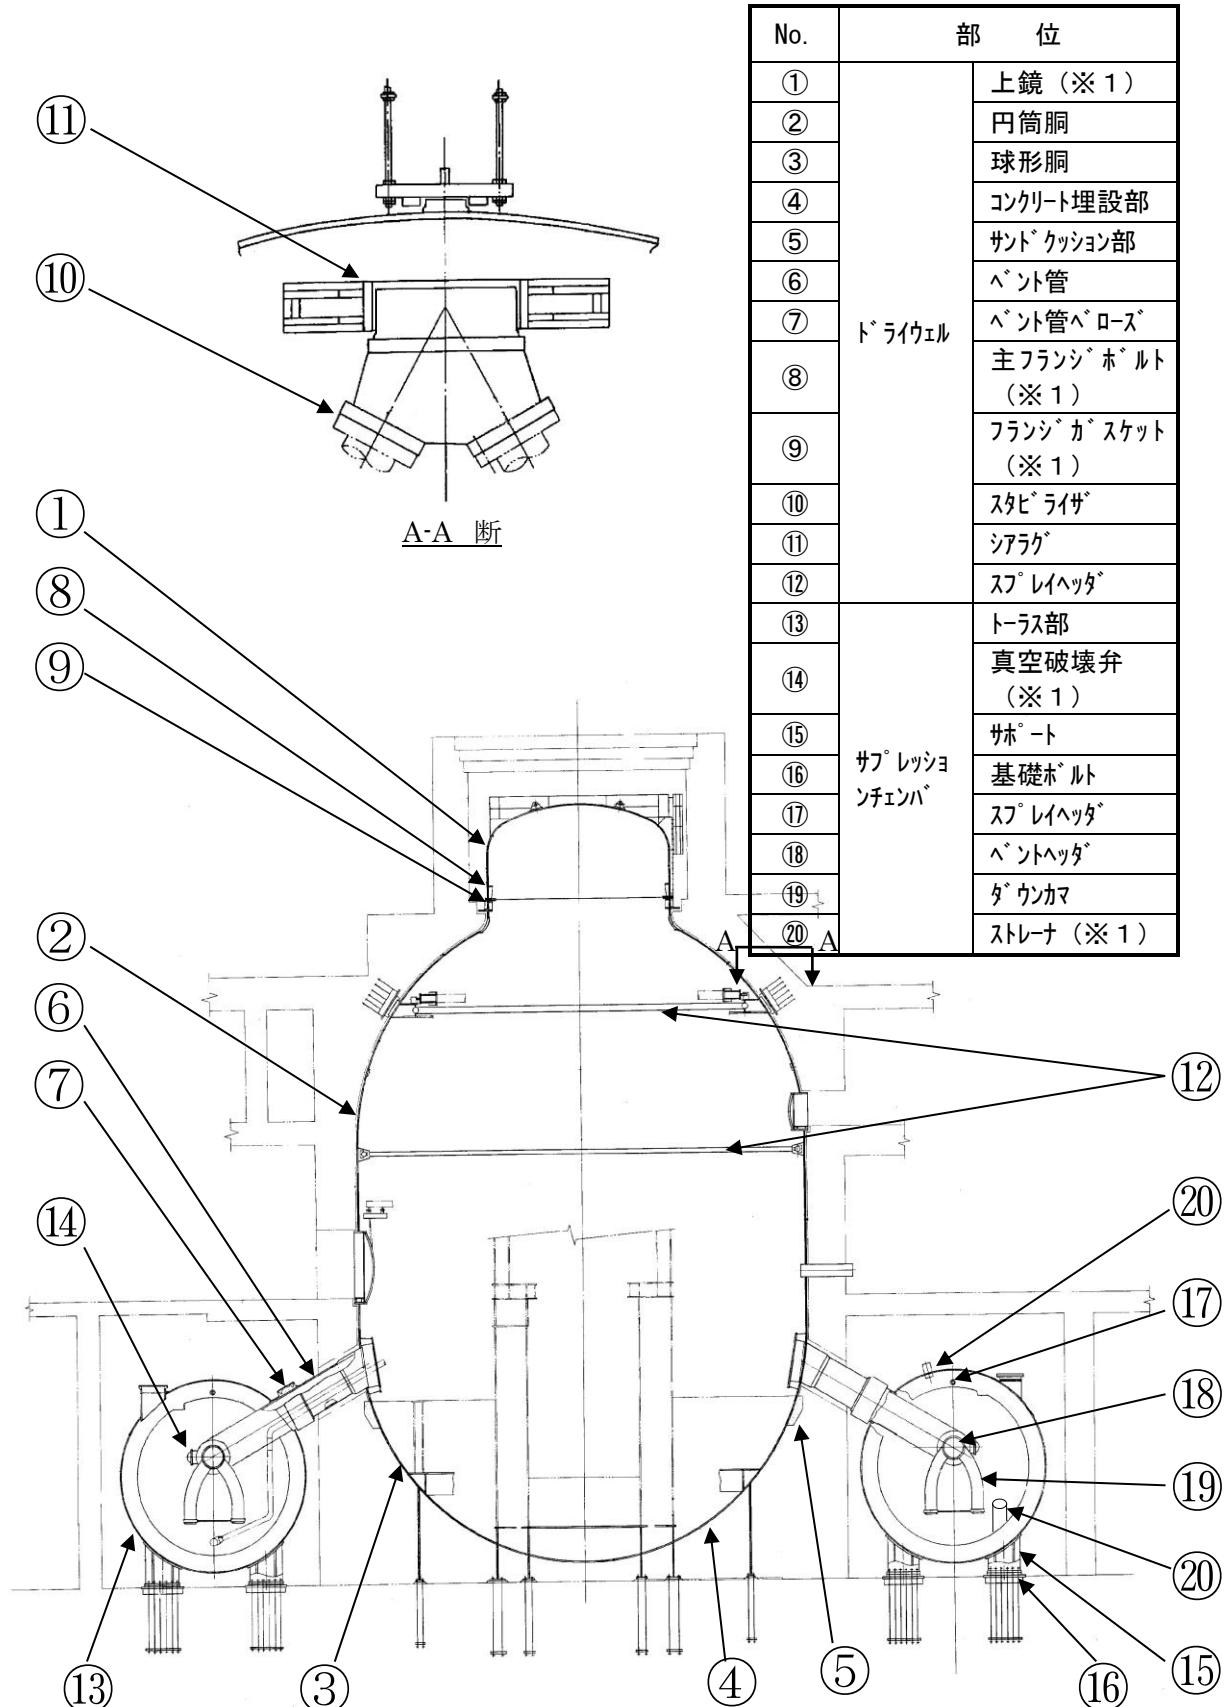※2：原子炉格納容器（Mark-II）の構造に対する部位



(※ 1) : 取替可能な部位  
図 3.2-1 代表的な原子炉格納容器 (BWR Mark-I 改) の構造

No.	部 位	No.	部 位
①	ドライ ウェル	⑧	円筒部
②		⑨	サプレッ ションチ エンバ
③		⑩	真空破壊弁 (※ 1)
④		⑪	下部シラグ
⑤		⑫	基礎ボルト
⑥			
⑦			

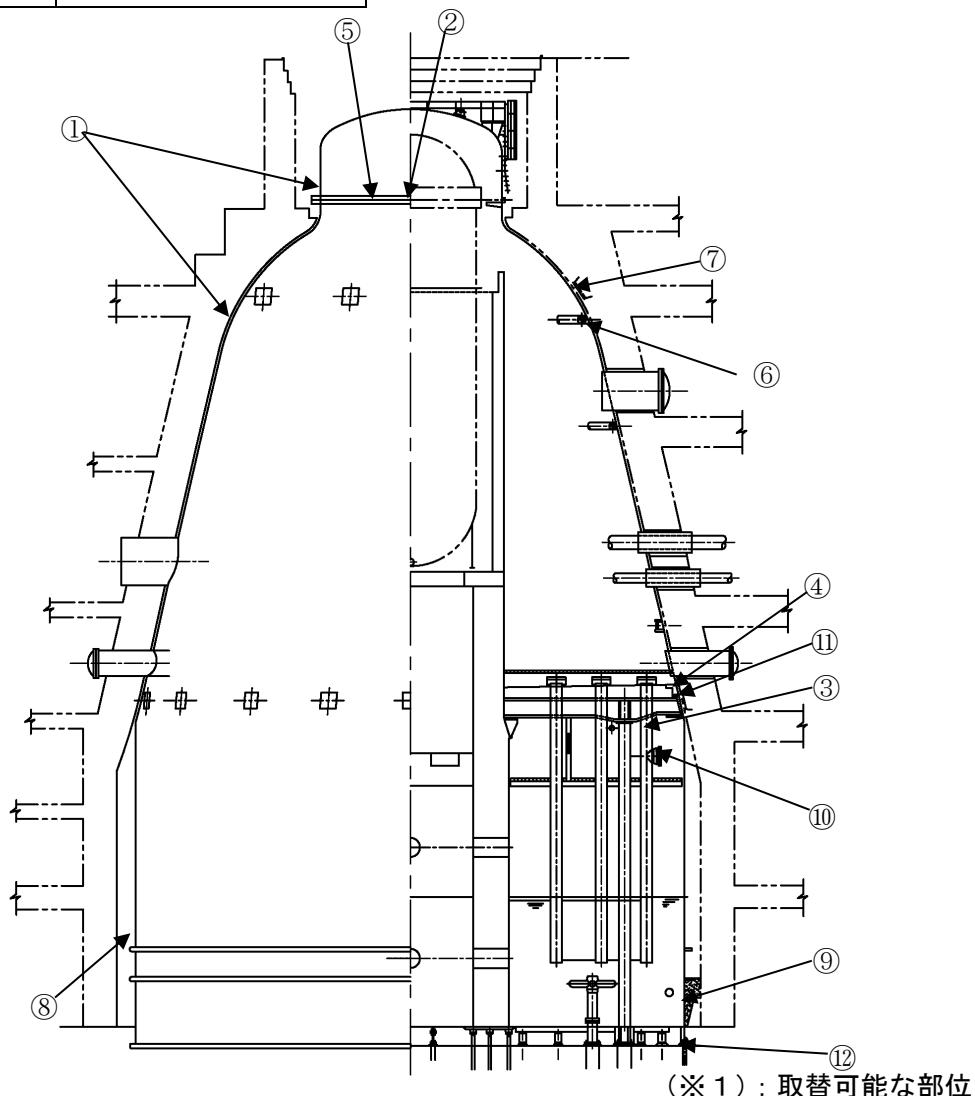


図 3.2-2 代表的な原子炉格納容器 (BWR Mark-II) の構造

表 3.2-2 原子炉格納容器に対する長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に及ぼす影響と保全ポイント

経年劣化事象	想定される部位	長期停止期間中の経年劣化影響		長期停止期間中の保全ポイント	備考
		影響有無	説明		
腐食	ドライウェル、サブレッションチャンバー(円筒部等)等	無①	鋼板の内面および外面に塗装を施しております。塗膜の健全性を維持することで、停止期間中の腐食の発生を防止できる。	適宜塗膜の健全性を目視点検により確認し、必要に応じて再塗装を実施する。	
腐食	基礎ボルト (コンクリート埋設部)	無②	コンクリート内の水酸化カルシウムにより強アルカリ環境を形成しており、鉄表面は不動態化しているため、腐食速度としては極めて小さい。	—	
疲労割れ	ダイヤフラムフロア —シールベルローズ、 ベント管ベルローズ	無②	停止期間中は大きな圧力・温度変動がない、	—	
摩耗	スタビライザ等	無②	当該部は地震時のみ摺動するものであり、発生回数が非常に少なく、長期停止中に摩耗が発生する可能性は極めて小さい。	—	

【凡例】

有：長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に影響を及ぼすものの  
 無①：長期停止期間中の劣化の進展が僅かである、もしくは停止期間中の保全活動により機能維持・回復が可能であり、プラント運転期間に、影響がないと言えるもの

無②：長期停止期間中に劣化が発生、進展しない、または当該設備に要求される機能に対する影響が極めて小さい劣化であるため、プラント運転期間に影響がないと言えるもの

#### 4. コンクリート構造物

##### 4.1 経年劣化影響の抽出

PLM 学会標準及び 2019 年度末までに国内既設プラントにおいて作成された高経年化技術評価書等を元に、長期停止期間中にコンクリート構造物に想定される経年劣化事象を整理した結果を表 4.1-1 に示す。なお、コンクリート構造物（PCCV を除く）については、PWR と BWR で想定される経年劣化事象及び経年劣化要因が共通であることから、以下にまとめて記載する。

表 4.1-1 コンクリート構造物に想定される経年劣化事象及び経年劣化要因

区分	構造物	経年劣化事象	経年劣化要因
PWR BWR 共通	コンクリート構造物	コンクリートの強度低下	熱
			放射線照射
			中性化
			塩分浸透
			アルカリ骨材反応
			機械振動
			凍結融解
		コンクリートの遮蔽能力低下	熱

##### 4.2 長期停止期間中の保全ポイント

長期停止期間中に想定される経年劣化事象及び経年劣化要因がプラント運転期間に及ぼす影響と長期停止期間中の保全ポイントを表 4.2-1 に示す。

表 4.2-1 コンクリート構造物に対する長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に及ぼす影響と保全ポイント

経年劣化要因 (経年劣化事象)	想定される部位	長期停止期間中の経年劣化影響		長期停止期間中の 保全ポイント	備考
		影響 有無	説明		
熱 (コンクリートの強度低下)	PWR: 内部コンクリート ト(1次遮蔽壁)  BWR: 原子炉ベデスタ ル, 一次遮へい壁	無②	停止期間中は高い熱の影響を受け ない。	—	※ 1
	PWR: 内部コンクリート ト(1次遮蔽壁)  BWR: 原子炉ベデスタ ル, 一次遮へい壁	無②	停止期間中は放射線の影響を受け ない。	—	※ 1
放射線照射 (コンクリートの強度低下)	PWR: 内部コンクリート ト(1次遮蔽壁)  BWR: 原子炉ベデスタ ル, 一次遮へい壁	無①	停止期間中も進展する可能性はある が、運転中と傾向が変わるもの ではない。	—	※ 1
	全コンクリート構造 物	無①	停止期間中も進展する可能性はある が、運転中と傾向が変わるもの ではない。  ではない。	目視点検などの定期的な点 検及び必要に応じた補修等 (運転中と同様の保全活動 を継続する)	
塩分浸透 (コンクリートの強度低下)	屋外部コンクリート	無①	停止期間中も進展する可能性はある が、運転中と傾向が変わるもの ではない。	目視点検などの定期的な点 検及び必要に応じた補修等 (運転中と同様の保全活動 を継続する)	

経年劣化要因 (経年劣化事象)	想定される部位	長期停止期間中の経年劣化影響		長期停止期間中の 保全ポイント	備考
		影響 有無	説明		
アルカリ骨材反応 (コンクリートの強度低下)	全コンクリート構造物	無②	(反応性骨材を使用していないこと)を確認していない場合)  停止期間中も進展する可能性はあるが、運転中と傾向が変わるものではない。	—	※1 ※2
機械振動 (コンクリートの強度低下)	PWR: タービン架台等 BWR: タービン発電機 架台等	無②	停止期間中は大きな機械振動の影響を受けない。	—	※1 ※3 ②

経年劣化要因 (経年劣化事象)	想定される部位	長期停止期間中の経年劣化影響		長期停止期間中の 保全ポイント	備考
		影響 有無	説明		
凍結融解 (コンクリートの強度低下)	地上部コンクリート	無②	(立地地点が凍結融解のおそれのあると判断される場合) 停止期間中も進展する可能性はあるが、運転中と傾向が変わるものではない。	—	※ 1
			ただし、設計・施工段階において凍結融解作用に対する抵抗性を確保するために有効な空気量を満足するなどの対策を施しているため、影響はない。		
		無②	(立地地点が凍結融解のおそれがないと判断される場合) 影響なし。	—	※ 1
熱 (コンクリートの遮蔽能力低下)	PWR：内部コンクリート（1次遮蔽壁） BWR：ガンマ線遮へい壁、一次遮へい壁	無②	停止期間中は高い熱の影響を受けない。	—	※ 1

【凡例】

- 有：長期停止期間中の経年劣化がプラント運転期間に影響を及ぼすものの  
 無①：長期停止期間中の劣化の進展が僅かである、もしくは停止期間中の保全活動により機能維持・回復が可能であり、プラント運転期間に、影響がないと言えるもの  
 無②：長期停止期間中に劣化が発生、進展しない、または当該設備に要求される機能に対する影響が極めて小さい劣化であるため、プラント運転期間に影響がないと言えるもの

- ※ 1) 長期停止期間中に劣化が発生、進展しない、または当該設備に要求される機能に対する影響が極めて小さい劣化であるものの、運転中と同様の保全活動（目視点検などの定期的な点検及び必要に応じた補修等）を継続することが有効と考えられる。
- ※ 2) 新たな知見である運延膨張性骨材のアルカリ骨材反応によるコンクリートの強度低下の可能性については、通常の目視点検や部材変形などのモニタリングにより兆候を捉えることが可能である。
- ② ③) 運転中に最も機械振動の影響を受ける構造物はタービン架台（PWR）、タービン発電機架台（BWR）であるが、停止期間中はその影響を受けない。一方で、停止期間中に機械振動を受ける主な構造物として、非常用ディーゼル発電機基礎があるが、機器の出力や稼働時間等から、その影響は極めて小さく、プラント運転期間に影響を及ぼすような劣化の発生、進展はない。

コンクリート構造物の支持機能及び遮蔽機能に影響を及ぼすことが否定できない経年劣化事象であるコンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下に対して、長期停止期間中も進展する可能性のある経年劣化要因ごとに、プラント運転期間に及ぼす影響と長期停止期間中の保全ポイントについて詳細を述べる。

#### (1) コンクリート構造物の品質及び保全活動

原子力発電所のコンクリート構造物は、高度な知識及び経験を有する技術者によって設計及び施工されており、品質が確保された信頼性の高い構造物である。例えば、中性化や塩分浸透に対する重要な抵抗要素である“かぶり厚さ”（鉄筋表面からコンクリート表面までの距離）については、中性化や塩分浸透が鉄筋位置まで容易に達しないように設計仕様を定めるとともに、施工においてその仕様が満たされていることを確認している。

運転開始後の保全活動においては、定期的な点検と、点検により得られたデータに基づく健全性評価を行い、保全活動のP D C Aを回すことで、維持管理の継続的な改善も図っている。例えば、定期的に屋内、屋外ともにコンクリート表面のひび割れ、塗膜の劣化などの目視確認を行い、機能に支障をきたすおそれのあるような有意な欠陥がないことを確認する。また、劣化事象ごとに設定した評価基準（例えば健全、経過観察、要検討などの段階的な評価等）にしたがって評価を実施し、評価結果に応じた対策として必要に応じて補修を行う。

一方、高経年化技術評価においては、コンクリート構造物への要求機能である支持機能及び遮蔽機能に影響を及ぼすことが否定できない経年劣化事象（強度低下、遮蔽能力低下）を抽出し、各事象に影響を及ぼす劣化要因毎に長期的な健全性評価を行なうことで、劣化事象に対する評価としており、このことはコンクリート構造物の評価における大きな特徴であり、経年劣化事象が生じる手前でその要因の程度を評価しているという点で、『より保守性の高い評価』となっている。

#### (2) 中性化

コンクリート構造物は、コンクリート部材によって構成される。コンクリート部材は、コンクリートと鉄筋で構成され、コンクリートが圧縮力に強く、鉄筋が引張力に強いという特性を活かして、鉄筋がコンクリートの中に配置され一体となることで、圧縮力にも引張力にも強い部材となっている。また、コンクリートはアルカリ性であるため、コンクリートの中に配置された鉄筋は腐食しにくいという利点も有している。

コンクリートの中性化とは、本来アルカリ性であるコンクリートが大気中の炭酸ガス等の外部環境の影響を受けて徐々にそのアルカリ性を失っていく現象である。また、コンクリートの中性化が鉄筋位置まで進むと、鉄筋を腐食から保護する機能が低下し、水分及び酸素の作用により鉄筋が腐食する可能性が高まる。

このようなメカニズムから、中性化によるコンクリートの経年変化は長期停止期間中の

状況においても進展する可能性がある。

一方、中性化の進展は、一般的に、 $C=A\sqrt{t}$  ( $C$  : 中性化深さ、 $t$  : 材齢 (年)、 $A$  : 中性化速度係数) で表わされ、経過時間に対しその進展は緩やかである。加えて、高経年化技術評価では、鉄筋が腐食し始めるときの中性化深さを、水分の影響を考慮して、屋外の雨がかり等の環境においては鉄筋のかぶり厚さまで達した時、屋内の環境においては鉄筋のかぶり厚さから 20mm 奥まで達した時としているが、中性化深さが当該位置に進展しているか又は進展する可能性があったとしても、ただちにコンクリート部材としての強度が低下する訳ではない。本来は、図 4.2-1 に示すように、コンクリート部材としての強度低下 (D 点) は、中性化深さが、鉄筋が腐食し始める深さに到達した後に、鉄筋の腐食が発生 (B 点) し、さらにそれが進展して酸化生成物による体積膨張からコンクリートにひび割れや剥離が生じ (C 点)、それが進展することで発生する。このことは、原子力規制委員会「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」において、「評価対象部位の中性化深さが、鉄筋が腐食し始める深さまで進行しているか又は進行する可能性が認められる場合は、耐力評価を行い、その結果、当該部位を構成する部材又は構造体の耐力が設計荷重を上回ること。」という要求事項に適合していれば、安全性を確保し得ると判断されるとしていることとも整合する。

しかしながら、原子力発電所のコンクリート構造物の高経年化技術評価では、保守側に中性化深さが、鉄筋が腐食し始める深さまで進展するかどうかをもって、中性化によるコンクリートの強度低下に対する評価としている。

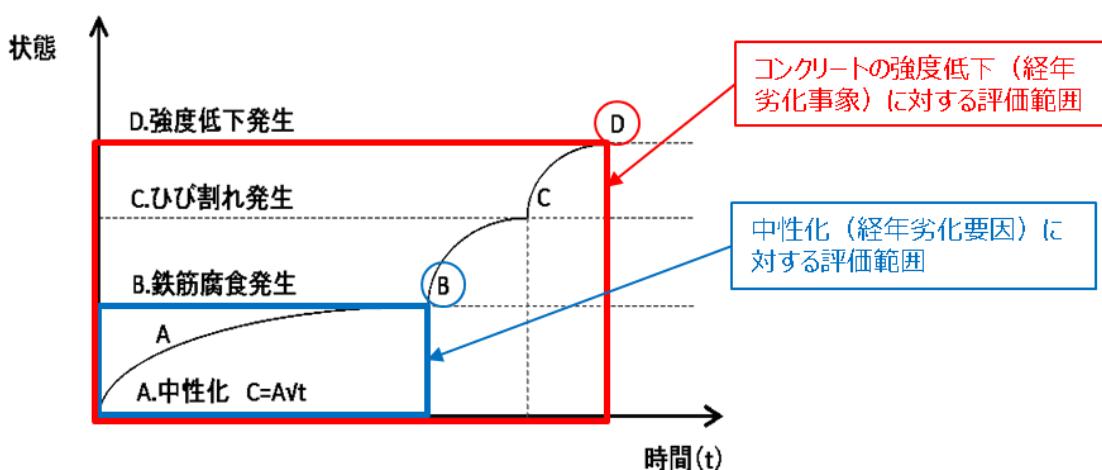


図 4.2-1 中性化による影響の概念図

また、表 4.2-2 に示すとおり、高経年化技術評価実施プラント（審査中含む）の運転開始後 60 年時点における中性化深さは、鉄筋が腐食し始めるときの中性化深さを十分に下

回っており、加えて、運転開始後 60 年以降の中性化の進展傾向および余裕を確認するため、停止期間 20 年を仮定した場合の運転開始後 80 年時点における中性化深さについても評価したところ、鉄筋が腐食し始めるときの中性化深さを下回っていることから、20 年以上の余裕を有しており、長期停止期間中における中性化の進展がプラント運転期間に影響を及ぼすことはないと判断できる。さらに、通常運転時から目視点検などの保全活動を継続しており、中性化によるひび割れ等がないことを確認している。

長期停止期間中は、運転中と比べて環境条件が大きく変わるものではなく、運転中よりも進展が促進される状況ではないこと、評価に余裕があることを考慮すると、長期停止期間中においても運転中と同様の保全活動（目視点検などの定期的な点検及び必要に応じた補修等）を継続することが有効であり、保全のポイントである。

表 4.2-2 各プラントにおける中性化深さと評価基準値の関係

プラント <sup>*1</sup>	評価対象部位 <sup>*2</sup>	高経年化技術評価 (運転開始後約30年時点)における 中性化深さ			運転期間延長認可申請の劣化状況評価 (運転開始後約40年時点)における 中性化深さ			運転開始後 60年時点の 中性化深さ <sup>*3</sup>	運転開始後 80年時点の 中性化深さ <sup>*3</sup>	評価基準値 <sup>*4</sup>
		調査時の運転開 始後経過年数	測定値	推定値 <sup>*3</sup>	調査時の運転開 始後経過年数	測定値	推定値 <sup>*3</sup>			
泊1号	内部コンクリート	27年	0.1	1.2	—	—	—	1.8	2.1	5.0
柏崎刈羽1号	使用済燃料輸送容器保管建屋(屋内)	16年	1.5	2.6	—	—	—	4.4	5.2	6.0
柏崎刈羽5号	タービン建屋(屋内)	28年	1.1	2.4	—	—	—	3.4	4.0	6.0
浜岡3号	補助建屋(地下2階東エレベーター前壁)	27年	2.0	2.5	—	—	—	3.8	4.3	6.0
美浜3号	内部コンクリート(上部)	—	—	—	38年	0.5	4.3	5.3	5.6	6.0
高浜1号	外部遮蔽壁(屋内面)	—	—	—	40年	0.2	3.8	4.7	4.9	7.0
高浜2号	内部コンクリート(上部)	—	—	—	39年	0.2	3.3	4.0	4.3	6.0
高浜3号	外部遮蔽壁(屋内面)	27年	0.2	1.6	—	—	—	2.4	2.8	9.7
高浜4号	外部遮蔽壁(屋内面)	26年	0.1	1.6	—	—	—	2.4	2.8	9.7
島根2号	制御室建物1階内壁	25年	0.0	3.9	—	—	—	5.3	6.0	7.0
川内1号	原子炉補助建屋(屋内面)	27年	2.2	4.1	—	—	—	6.1	7.0	9.0
川内2号	燃料取替用水タク基礎(ゲト舍)	28年	0.6	4.7	—	—	—	6.9	7.9	9.0
東海第二	タービン建屋外壁(屋内面)	—	—	—	38年	4.0	2.9	5.0	5.8	6.0
敦賀2号	アスファルト固化建屋(屋内面)	27年	0.3	2.7	—	—	—	4.0	4.6	5.0

\*1 高経年化技術評価実施プラント(発炉プラント、高経年化技術評価未実施プラント除く)

\*2 高経年化技術評価報告書に記載されている評価対象部位

\*3 岸谷式、依田式、森永式及び実測値に基づく「t式による推定値のうち最大直を記載

\*4 鉄筋が腐食し始める時点の中性化深さ(屋外では鉄筋のかぶり厚さまで達したとき)。ただし、屋内では鉄筋のかぶり厚さから2.0cm奥まで達したとき)。また、「評価対象部位の「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」における要求事項としては、「評価対象部位の中性化深さが、鉄筋が腐食し始めると同時に進行しているか又は進行する可能性が認められる場合は、耐力評価を行い、その結果、当該部位を構成する部材又は構造体の耐力が設計荷重を上回ることを確認すること。」と記載されている。

### (3) 塩分浸透

コンクリート構造物における塩分浸透とは、飛来塩分及び海水とその飛沫の影響により、コンクリート表面に付着した塩分に含まれる塩化物イオンがコンクリート内部に浸透していく現象である。塩化物イオンが鉄筋位置まで進むと、鉄筋を腐食から保護する機能が低下し、水分及び酸素の作用により鉄筋が腐食する可能性が高まる。

このようなメカニズムから、塩分浸透によるコンクリートの経年変化は長期停止期間中の状況においても進展する可能性がある。

一方、仮に鉄筋の腐食が発生したとしても、コンクリートにひび割れや剥離が生じるまで進展しなければ、コンクリート部材の強度低下が生じることはない。このことから、原子力発電所のコンクリート構造物の高経年化技術評価では、塩分浸透によって発生する鉄筋の腐食量（腐食減量）が、「かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点での鉄筋の腐食減量」（以下、評価基準値という）に達するかどうかをもって、塩分浸透によるコンクリートの強度低下に対する評価としている。

なお、図 4.2-2 に示すとおり、鉄筋の腐食減量が評価基準値（C 点）まで進展し、更にコンクリート部材の強度低下（D 点）に至るとしても、塩分浸透の影響を受ける部位は屋外であることから、補修等による機能維持・回復が可能である。

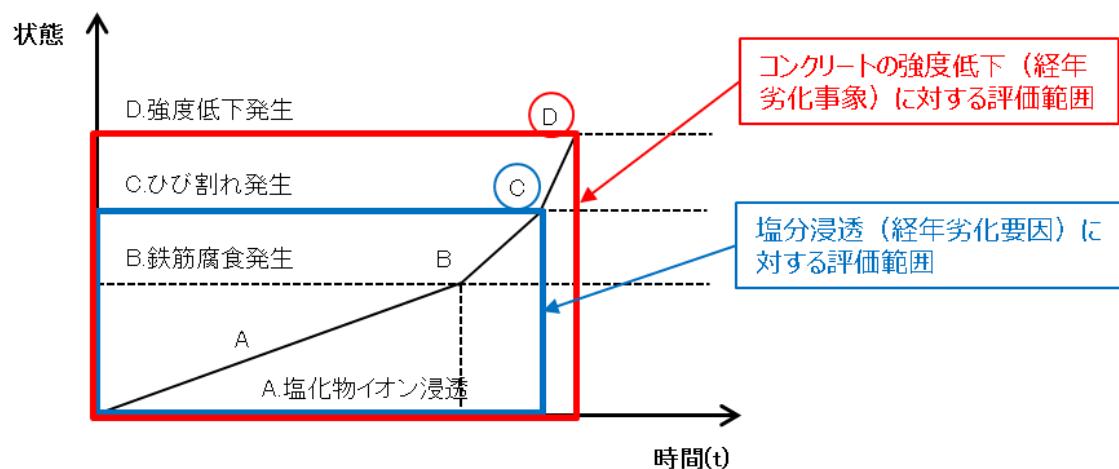


図 4.2-2 塩分浸透による影響の概念図

また、表 4.2-3 に示すとおり、高経年化技術評価実施プラント（審査中含む）の運転開始後 60 年時点における鉄筋の腐食減量は、評価基準値を十分に下回っており、加えて、運転開始後 60 年以降の塩分浸透の進展傾向および余裕を確認するため、停止期間 20 年を仮定した場合の運転開始後 80 年時点における鉄筋の腐食減量についても評価したことろ、評価基準値を下回っていることから、20 年以上の余裕を有しており、長期停止期間中

における塩分浸透の進展がプラント運転期間に影響を及ぼすことはないと判断できる。さらに、通常運転時から目視点検などの保全活動を継続しており、塩分浸透によるひび割れ等がないことを確認している。

長期停止期間中は、運転中と比べて環境条件が大きく変わるものではなく、運転中よりも進展が促進される状況ではないことを考慮すると、長期停止期間中においても運転中と同様の保全活動（目視点検などの定期的な点検及び必要に応じた補修等）を継続することが有効であり、保全のポイントである。

表 4.2-3 各プラントにおける鉄筋の腐食減量と評価基準値の関係

(単位 :  $\times 10^{-4} \text{g/cm}^2$ )

プラント <sup>1)</sup>	評価対象部位 <sup>2)</sup>	高経年化技術評価 (運転開始後約30年時点)における 鉄筋の腐食減量		運転期間延長認可申請の劣化状況評価 (運転開始後約40年時点)における 鉄筋の腐食減量		運転開始後 60年時点の 鉄筋の腐食減量		運転開始後 80年時点の 鉄筋の腐食減量		評価基準値 <sup>4)</sup>
		調査時の運転開始 後経過年数	推定値 <sup>3)</sup>	調査時の運転開始 後経過年数	推定値 <sup>3)</sup>	推定値 <sup>3)</sup>	推定値 <sup>3)</sup>	推定値 <sup>3)</sup>	推定値 <sup>3)</sup>	
泊 1 号	取水構造物（気中帯）	27 年	1.8	—	—	4.1	—	5.5	—	91.5
柏崎刈羽 1 号	取水構造物（干満帶）	27 年	5.4	—	—	11.6	—	15.1	—	91.5
柏崎刈羽 5 号	取水構造物（干満帶）	25 年	7.4	—	—	17.9	—	26.3	—	91.5
浜岡 3 号	原子炉機器冷却海水ポンプ室（干満帶内壁）	28 年	5.5	—	—	13.6	—	19.3	—	79.6
美浜 3 号	取水構造物（海中帯）	—	—	38 年	3.9	10.4	—	17.7	—	90.1
高浜 1 号	取水構造物（海中帯）	—	—	40 年	7.2	14.6	—	23.3	—	90.1
高浜 2 号	取水構造物（気中帯）	—	—	39 年	10.7	21.1	—	32.4	—	90.1
高浜 3 号	取水構造物（気中帯）	27 年	1.5	—	—	3.4	—	4.5	—	86.5
高浜 4 号	取水構造物（気中帯）	27 年	1.5	—	—	3.4	—	4.5	—	86.5
島根 2 号	取水構造物（気中帯）	27 年	12.4	—	—	28.0	—	37.5	—	59.9
川内 1 号	取水構造物（気中帯）	27 年	1.8	—	—	3.9	—	5.3	—	84.5
川内 2 号	取水構造物（気中帯）	26 年	1.9	—	—	4.5	—	6.0	—	84.6
東海第二	取水構造物（干満帶）	—	—	36 年	10.3	18.1	—	25.0	—	67.7
敦賀 2 号	取水構造物（干満帶）	27 年	9.5	—	—	21.5	—	29.6	—	92.7

\*1 高経年化技術評価実施プラント（棒炉プラント、高経年化技術評価未実施プラント除く）

\*2 高経年化技術評価報告書に記載されている評価対象部位

\*3 鉄筋位置での塩化物イオン濃度を海水式に適用し算定した各時点での鉄筋の腐食減量

\*4 コンクリートにひび割れが発生する時点での鉄筋の腐食減量。ただし、原子力規制委員会「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」における要求事項としては、「評価対象部位に塩分浸透による鉄筋腐食により有意なひび割れが発生しているか又は発生する可能性が認められる場合は、耐力評価を行い、その結果、当該部位を構成する部材又は構造体の耐力が設計荷重を上回ることを確認すること」。」と記載されている。

## 解説

### 「プラント長期停止期間における保全ガイドライン」の活用例

本解説は、本ガイドラインの[添付資料]及び[別添A]で提供する、長期停止期間中に想定される経年劣化事象又は保全ポイントに関する知見を、長期停止期間における保全活動（保管・点検及び起動前点検）の検討に活用する方法について例示したものであり、各事業者は、この活用例を参考にしながら、本ガイドラインの第3～5章の保全活動の検討を行うことができる。

- ① なお、以下の活用例においては、活用者の表記について、「設備所管箇所」「保全活動とりまとめ箇所」のような一般化した記載としているが、実際の活用にあたっては、個別事業者で定めた組織の責任箇所に読み替えて活用する。

#### （活用例1）保管対策の検討への活用

以下では、第3章に基づき、添付資料①及び別添Aを活用し、新たに「特別な保全計画」を定め、系統単位で保管対策を検討する場合の活用例を示す。（1-1フロー参照）

なお、各事業者で既に採用している保管対策の有効性評価や保管対策の変更等の検討を行う場合においても、下記の例に準じて活用することができる。

##### （1）機能要求がない系統の選定

- ① 原子力発電所の保全活動とりまとめ箇所は、本ガイドラインの2.1節を踏まえ、長期停止期間中に使用しない構築物、系統及び機器を、系統単位で抽出する。

##### （2）保管対策対象系統及び保管対策（策）の検討

原子力発電所の保全活動とりまとめ箇所は、（1）で抽出した系統に属する機器のうち

- ① ち、本ガイドラインの2.2節の【解説3】で示すとおり、各事業者における保管対策の採用事例（例を表1に示す）やメーカー提案等を参考に、長期停止期間中においても劣化進展を抑制する必要がある保管対策対象系統及び保管対策（案）を検討する。

① （3）保管対策（案）のチェック

以下のa.～c.の観点からチェックを行う。

なお、チェックの結果、系統単位で統一的な保管対策を設定できない場合は、当該系統

- ① を機器単位等に分解の上、（2）に戻り、保管対策（案）を改めて検討する。

a. 添付資料①の知見の確認

- ① 原子力発電所の設備所管箇所は、通常保全サイクルにおいて当該系統に属する機器に想定される経年劣化事象及び添付資料①の記載内容を参考に、当該系統において想定される経年劣化事象を抽出する。
- ① その上で、添付資料①の「理由」欄を参考に、(2)で定めた保管対策について、更に考慮する必要がある事項がないか確認する。(添付資料①の活用イメージ（一例）は、図1-2参照)

b. 別添 A に定める保全ポイントの反映

原子力発電所の設備所管箇所は、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器については、別添 A に定める保全ポイントが長期停止期間中の保全活動として定められていることを確認する。

c. 運転経験の反映


原子力発電所の設備所管箇所は、別途入手した、長期停止期間中における運転経験に係る情報（トラブル等情報や CAP 情報）を元に、当該系統に属する機器に対し、a. b. に加え、更に保管対策への反映が必要なものがないか確認する。

① (4) 保管対策の決定

原子力発電所の保全活動とりまとめ箇所は、(3) の検証結果を踏まえ、保管対策を決定する。

表1 保管対策の例

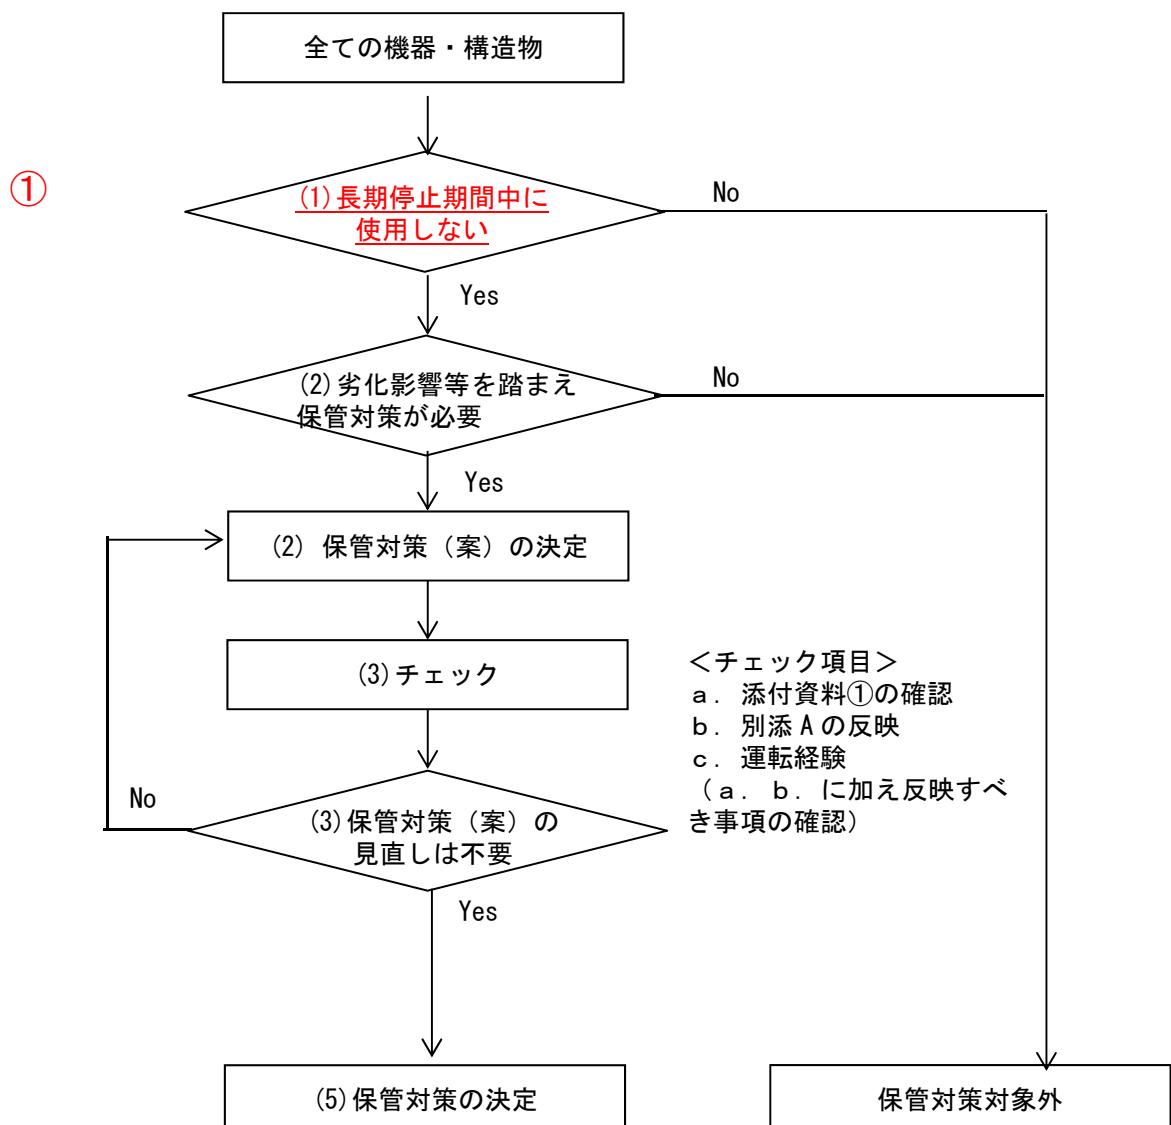主な保管対策	説明	対象構築物、系統及び機器 (例)
満水保管	水質管理を適切に行うことで、腐食の進展を抑制する。	原子炉圧力容器
	系統配管等を脱気水やヒドラジン水等で満たすことで、溶存酸素による腐食の進展を抑制する。	2次系配管 (PWR)
乾燥保管	乾燥状態で保管することで、溶存酸素や結露等による腐食の進展を抑制する。	タービン
塗膜管理	適宜塗膜の健全性を目視点検により確認する。	原子炉格納容器
作動確認 (定期運転、ターニングを含む)	軸受固着(油切れ)の抑制の観点から、定期的に作動させる。	回転機器全般



(補足)

保全の有効性評価等のタイミングで保管対策のチェックのみ実施する場合は、(3)を採用済みの保管対策に置き換え、フロー(4)以降を実施する。

図 1－1 保管対策の検討フロー例

①

ATENAガイド 停止中スクリーニング 長期停止期間中の保管機器(使用しない機器)に 想定される経年劣化事象			チェック欄 (イメージ)
要否	理由	想定される設備の例	
腐食	<input checked="" type="radio"/> ..	ポンプ, 容器, 配管, 弁等	
固着	<input checked="" type="radio"/>	保管状態でも、異物、塵埃の付着や潤滑油劣化等の可能性があり、想定が必要。 固着の原因として、鏽の発生にも留意が必要。 なお、巡視点検による鏽の発生状況の確認や熱負荷時等における作動確認等を実施することで、機能回復することが可能。	<b>ポンプ(軸受),</b> <b>配管サポート(メカニカルスナップ等),</b> <b>支持脚(スライド脚),</b> <b>弁(弁体等),</b> <b>遮断器(操作機構)</b>  <b>【事例(国内)】</b> 加温ヒータ停止によりほう酸が析出し弁が固着(NUCIA通番 11578) 潤滑材の劣化により遮断器が固着(NUCIA通番 11906, 12762)

添付資料①の「想定される設備の例」を参考に、想定される経年劣化事象を抽出

チェック欄を設け、理由欄を参考に、経年劣化管理の観点から保管対策(案)の内容に問題ないかチェックする

図 1－2 添付資料①の活用イメージ（一例）（保管対策のチェック）

## (活用例 2) 点検の検討への活用

以下では、第4章に基づき、添付資料②を活用し、保全の有効性評価等のタイミングで長期停止期間中における点検計画等をチェックする場合の活用例を示す。(図2 フロー参照)

### (1) 使用条件が異なる機器の抽出

- ① 発電所設備所管箇所は、本ガイドラインの2.3節を踏まえ、現場での機器の使用状態（使用頻度や運用）の確認結果、添付資料②の「想定される機器の例」に記載されている情報等を参考に、通常保全サイクルと比べて使用条件が異なる機器を抽出する。

### (2) 点検計画等のチェック

- ① (1)で抽出された機器を対象に、添付資料②の知見を踏まえた点検計画となっているかチェックし、チェック結果を元に、点検計画又は使用条件の見直しを検討する。

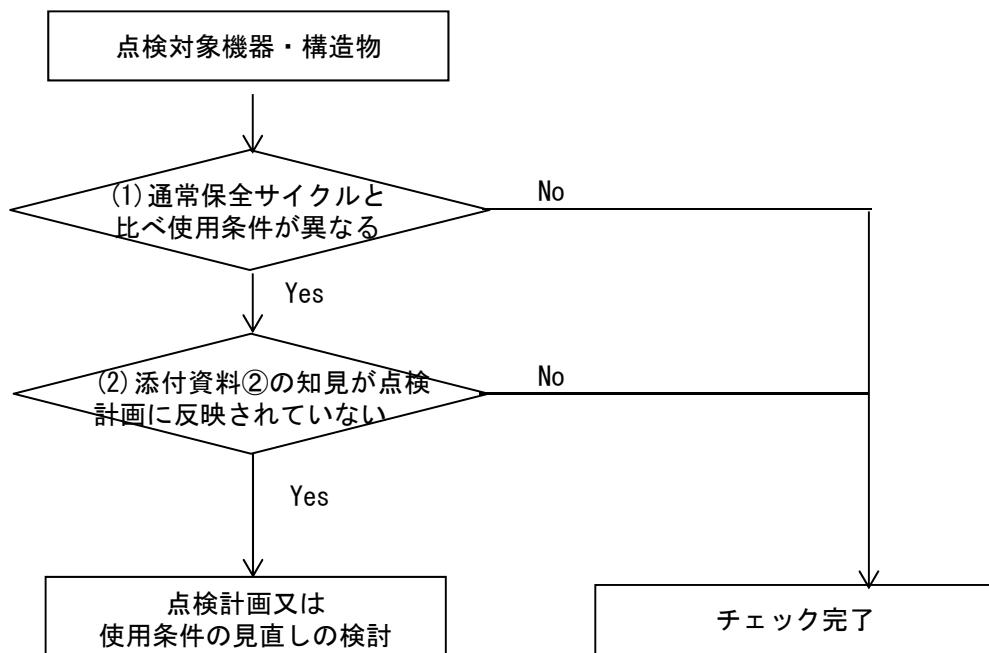


図2 点検計画等のチェックのフロー例

発行者：原子力エネルギー協議会

問合せ先 [contact@atena-j.jp](mailto:contact@atena-j.jp)